


## 改善箇所説明図

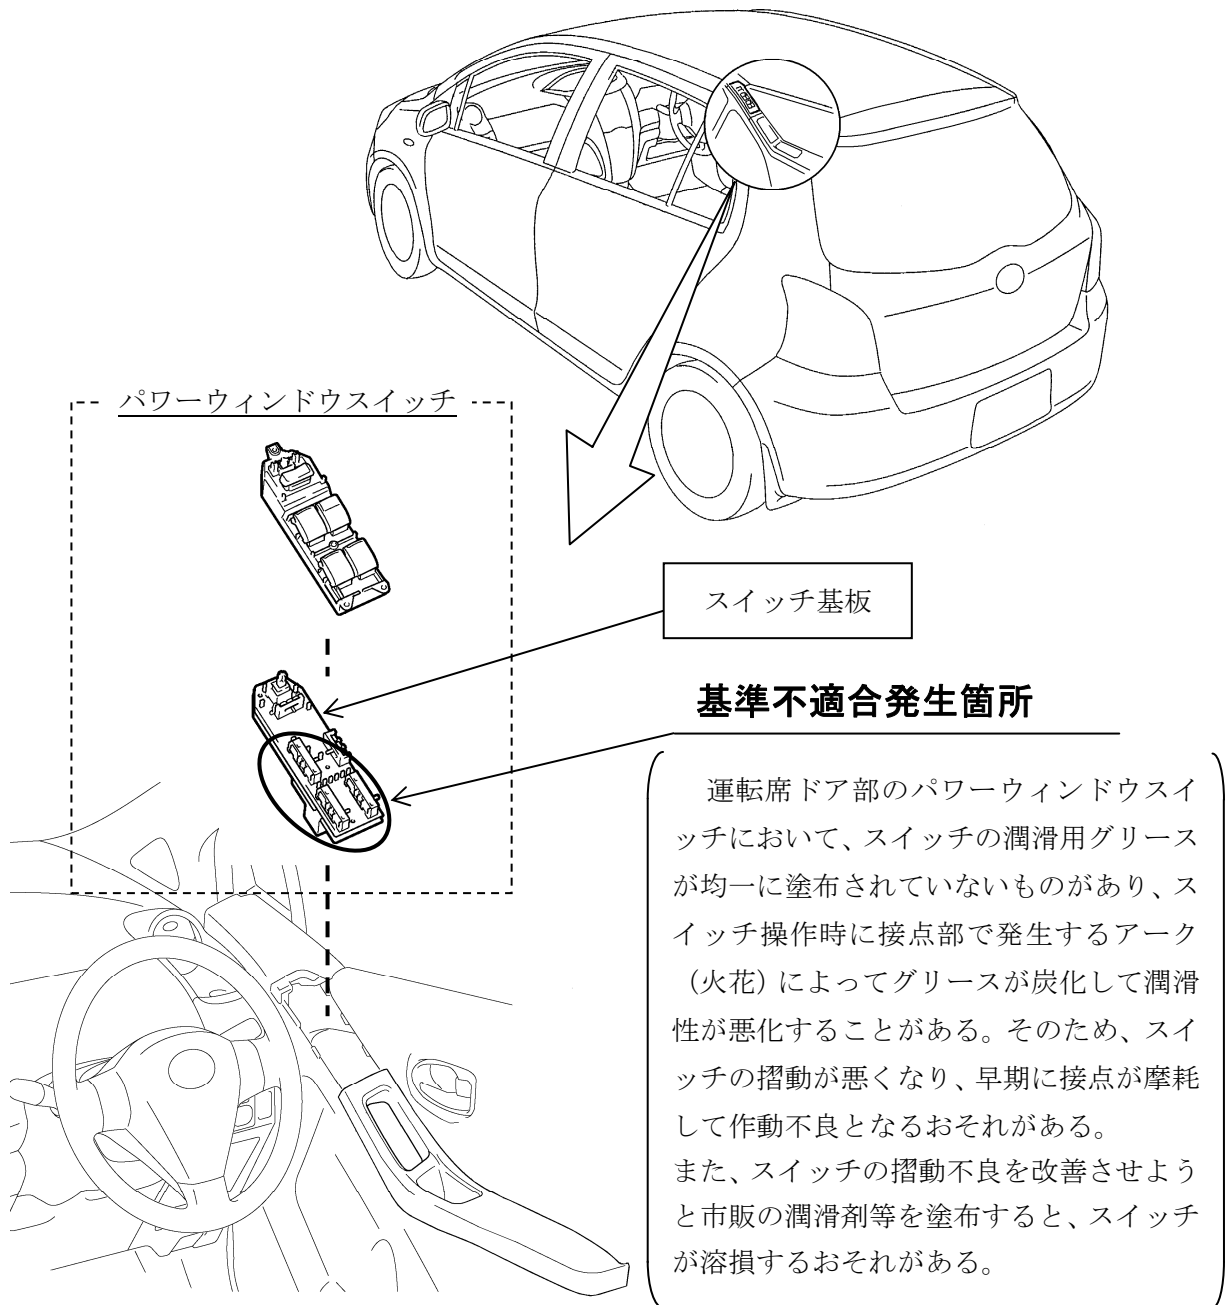

注：  は交換部品を示す。

### 改善の内容

全車両、パワーウィンドウスイッチを点検し、作動不良が確認されたものについては、耐熱性グリースを塗布したスイッチ基板と交換し、それ以外については、接点部に耐熱性グリースを塗布する。

また、上記の点検により、耐熱性グリースを塗布したものについて、その後、作動不良が発生した場合は、パワーウィンドウスイッチを交換する。

識別：改善済み車両には車台番号打刻位置の右上部に黄色ペイントを塗布する。