


# 改善箇所説明図

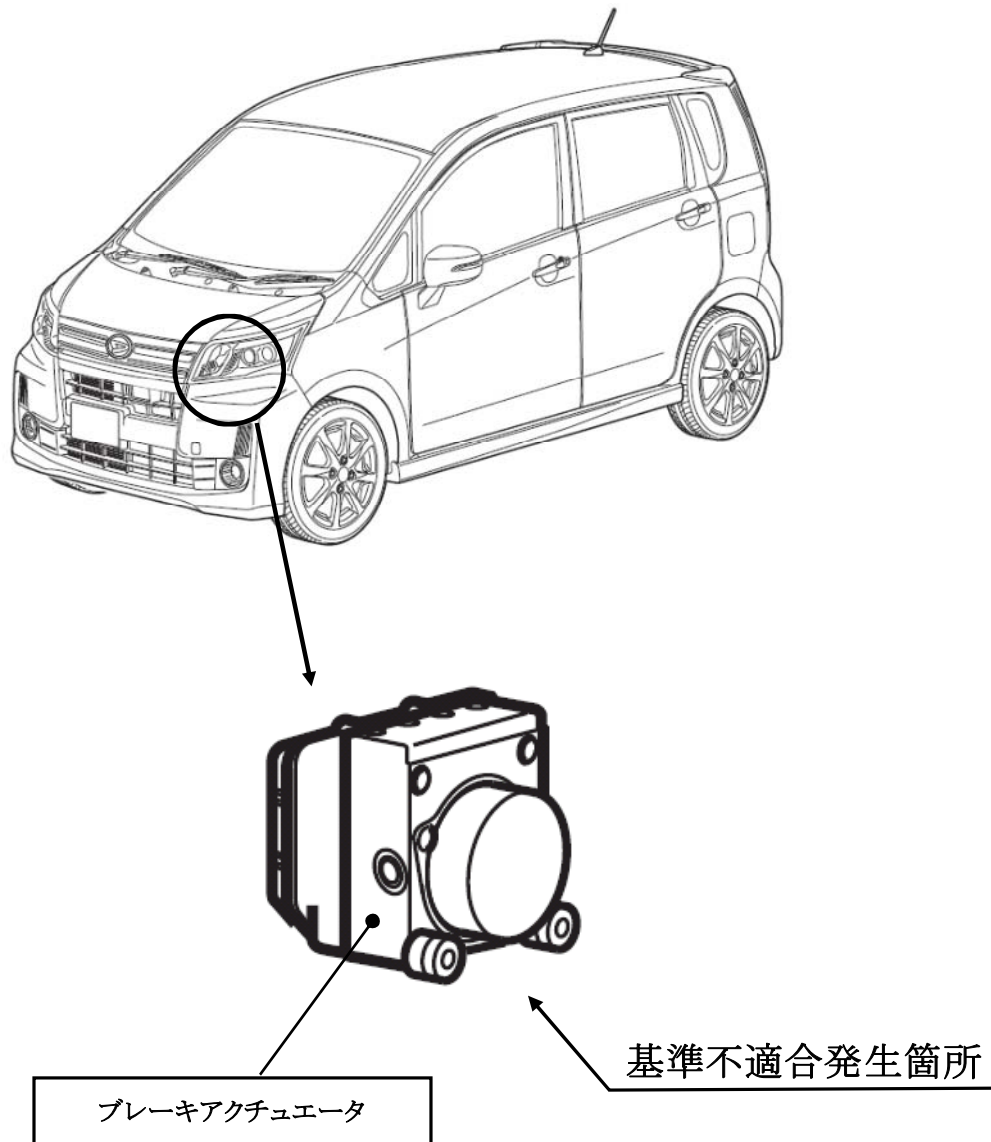

ブレーキアクチュエータにおいて、シールリングに誤品を組付けたものがある。そのため、当該シール部よりブレーキアクチュエータ内にブレーキ液が漏れて警告灯が点灯し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、ブレーキアクチュエータを良品と交換すると共に、これに接続する電気配線のコネクタ部を点検し、ブレーキ液の付着が認められた場合は、電気配線を新品と交換する。

注:  は交換部品を示す。

識別 : エンジンルーム内の右フロントストラット取付ナット付近に、黄色ペイントを塗布する。