


# 改善箇所説明図

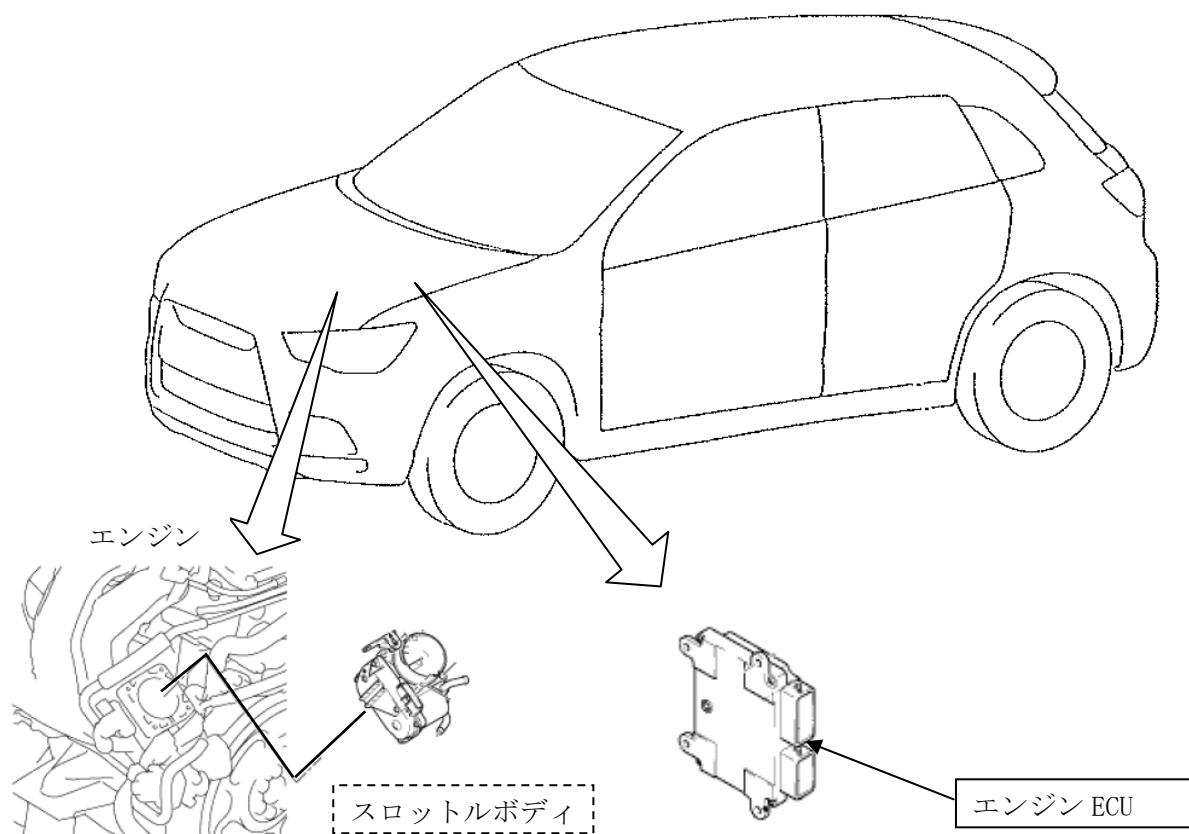

4B10エンジン搭載車において、エンジンECUのプログラムが不適切なため、アイドリング時の空気量が不足または空燃比が薄くなる場合があります、アイドル回転付近でエンストに至るおそれがある。

## 改善の内容

全車両、エンジン ECU のプログラムを対策品に書き換える。  
また、エンジン ECU サービスデータの確認により、アイドル空気量が所定値より低下している場合は、スロットルボディのバルブ清掃を実施する。

注：図中の  内は、プログラムを書き換える部品を示す。

図中の  内は、清掃を実施する部品を示す。

識別：運転席ドア側ロアヒンジの下側取付けボルトの頭部に、白または黄色のペイントを塗布する。