


改善箇所説明図

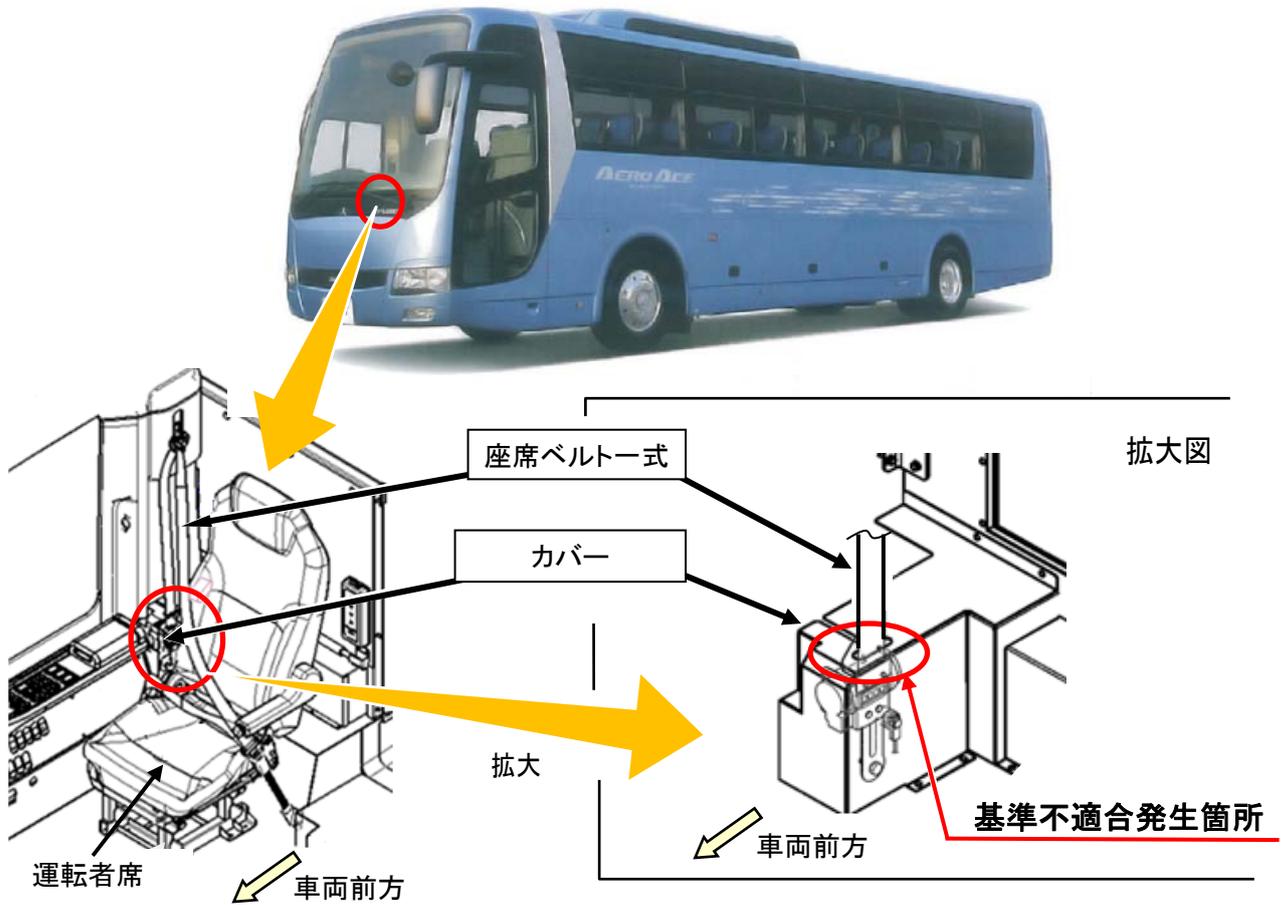

改善前	改善後

大型バスの運転者席において、座席ベルトの巻取り器を格納するカバーのスリット端部の加工が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、座席ベルトが当該スリット端部に引っ掛かり、損傷するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、運転者席座席ベルトのカバーを点検し、不良品と認められたものは良品のカバーに交換する。また、当該座席ベルトに損傷が認められたものは、新品に交換する。

注：□ は、交換の対象になる部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB144」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。