



改善箇所説明図

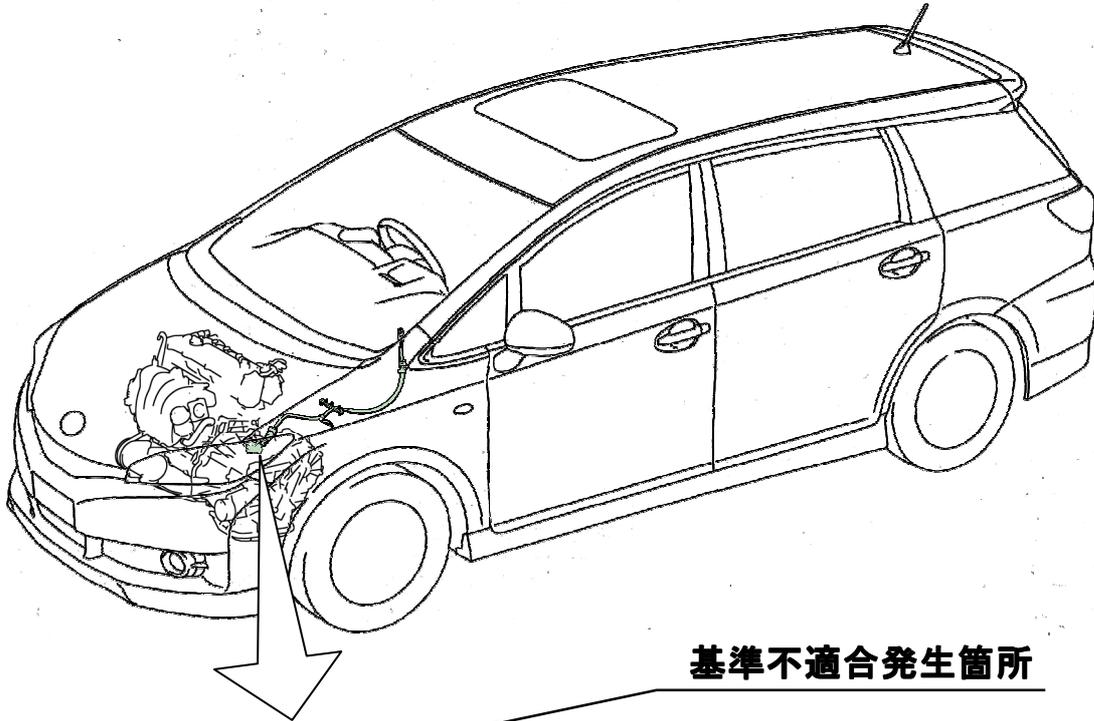

基準不適合発生箇所

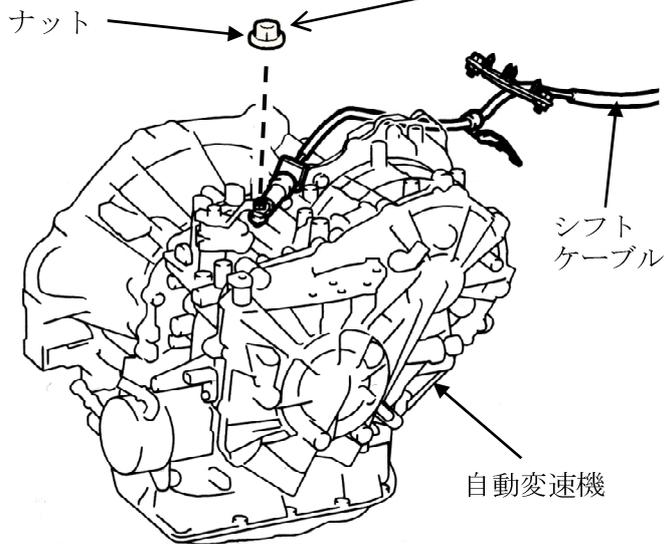

自動変速機において、シフトケーブルと変速機を締結するナットの締付け工程が不適切なため、締付け不足のものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ナットが外れてシフト操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ナットの締付け状態を点検し、緩みのあるものは規定トルクで締付ける。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の車台番号下7桁目の下に黄色ペイントを塗布する。