


[改善箇所説明図]



識別用シール(青色)

コントローラ

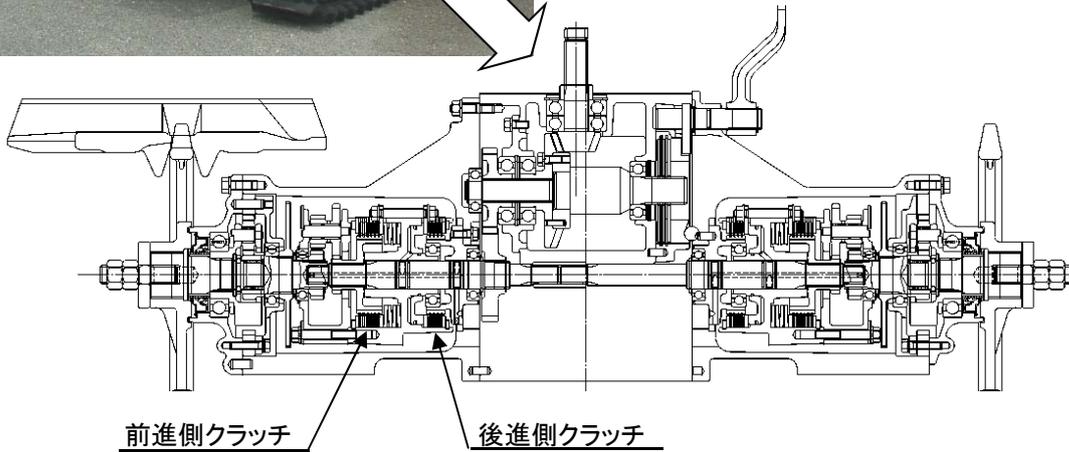

注： は、プログラムを書き換える部品を示す。

不具合発生箇所

動力伝達装置の前後進用油圧クラッチのコントローラにおいて、走行制御プログラムが不適切なため、右操舵後、すぐに左操舵すると、意図しない急旋回をするおそれがある。

改善内容

全車両、コントローラのプログラムを書き換える。

識別

コントローラに青色シールを貼り付ける。