


不具合箇所説明図

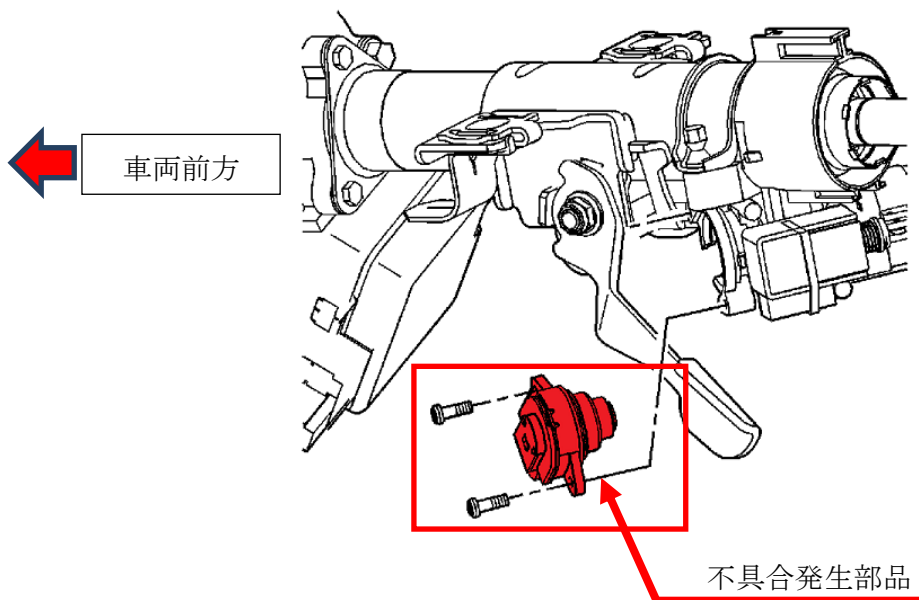

<不具合の状況>

イグニッションスイッチの回転抵抗が設計値を下回っている可能性があるため、イグニッションキーにキーホルダー等を装着していると、走行振動等により、イグニッションキーが“RUN”位置以外に動いてしまうおそれがある。その場合、車両電源が断たれるため、エンジンが停止するとともに、ブレーキ補助やパワーステアリング等が機能せず、運転操作に困難をきたす。また、この状態で事故を起こした場合、エアバッグが展開しないことがあり、被害が拡大するおそれがある。

<識別方法>

左ストラット部分に黄色ペイントを塗布する。

<改善内容>

全車両、イグニッションスイッチを良品に交換する。