


改善箇所説明図

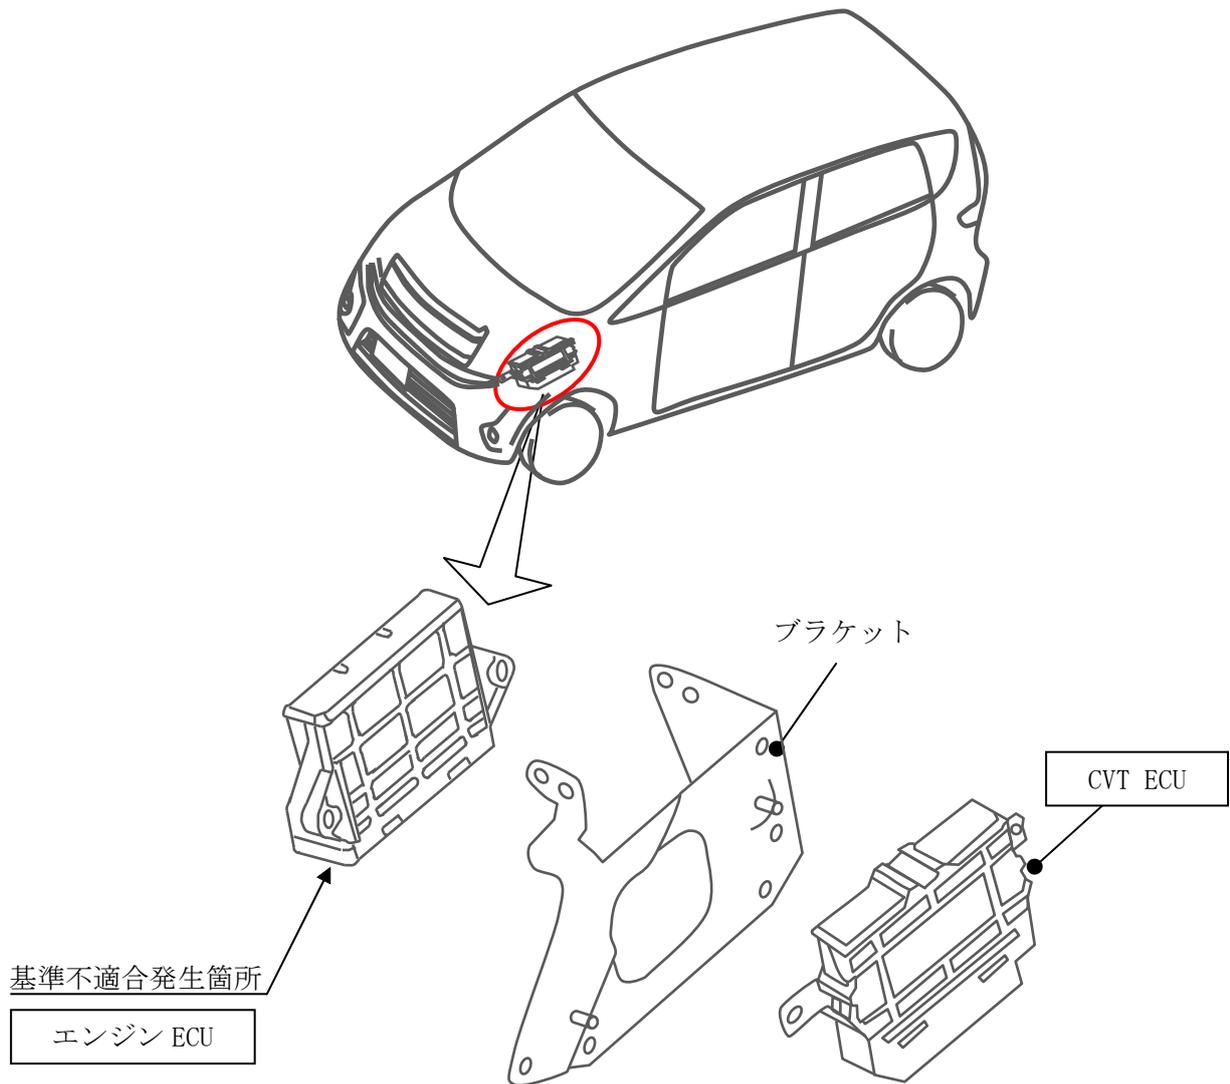

過給機付車両のエンジン ECU のプログラムにおいて、燃料噴射量、空気量及びプラグ点火時期の制御等が不適切なため、エンジン回転速度が低速回転域で低下し、エンストに至るおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジン ECU のプログラムを対策品に書き替える。

なお、エンジン ECU 書き替えに伴い、CVT ECU のプログラムを書き替える。

注：図中の 内は、プログラムを書き替える部品を示す。

識別：助手席側ドアチェックのボデー側取付けボルト頭部に、白または黄色のペイントを塗布する。