


改善箇所説明図

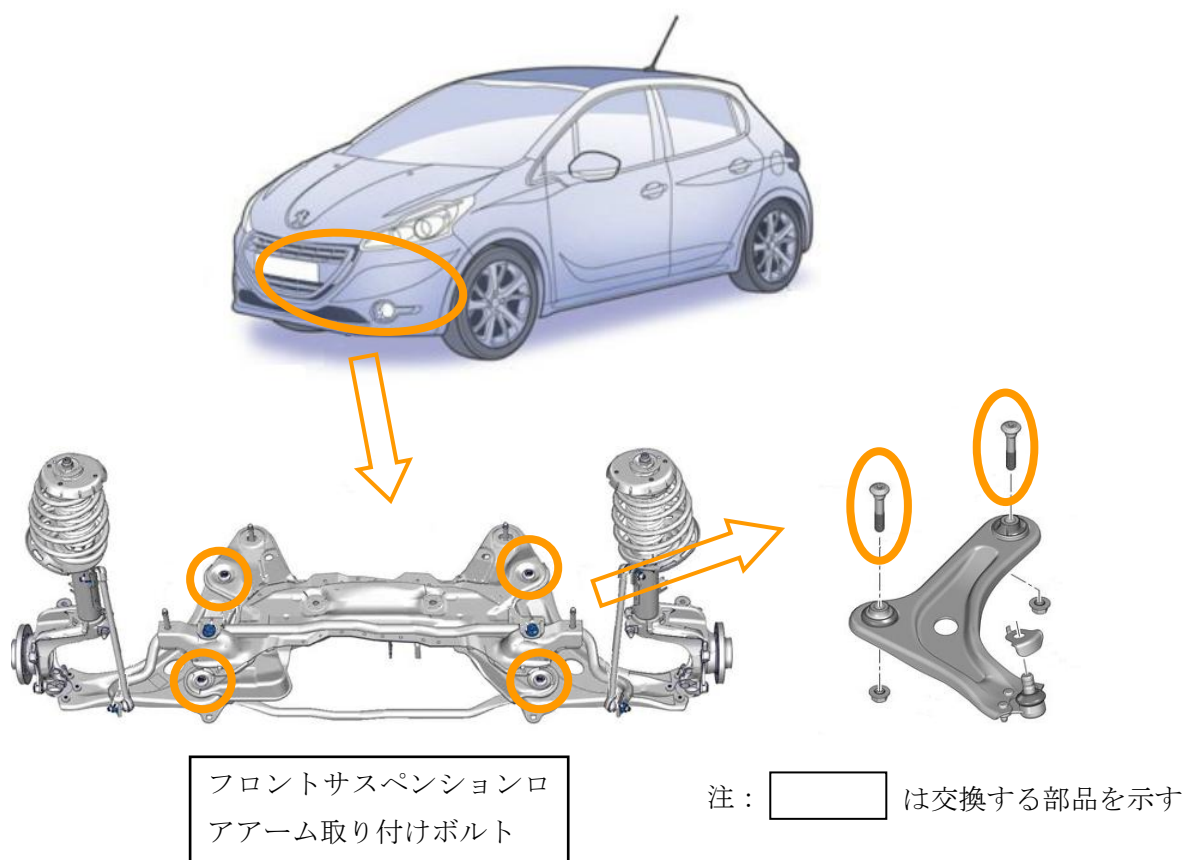

不具合の内容

フロントサスペンションにおいて、ロアアーム取り付けボルトの強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボルトが破損して、異音が発生し、最悪の場合、ステアリング操作に支障をきたすおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ロアアーム取り付けボルトを良品と交換する。

識別

対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外 - 2061 のステッカーを貼付する。