


[改善箇所説明図]

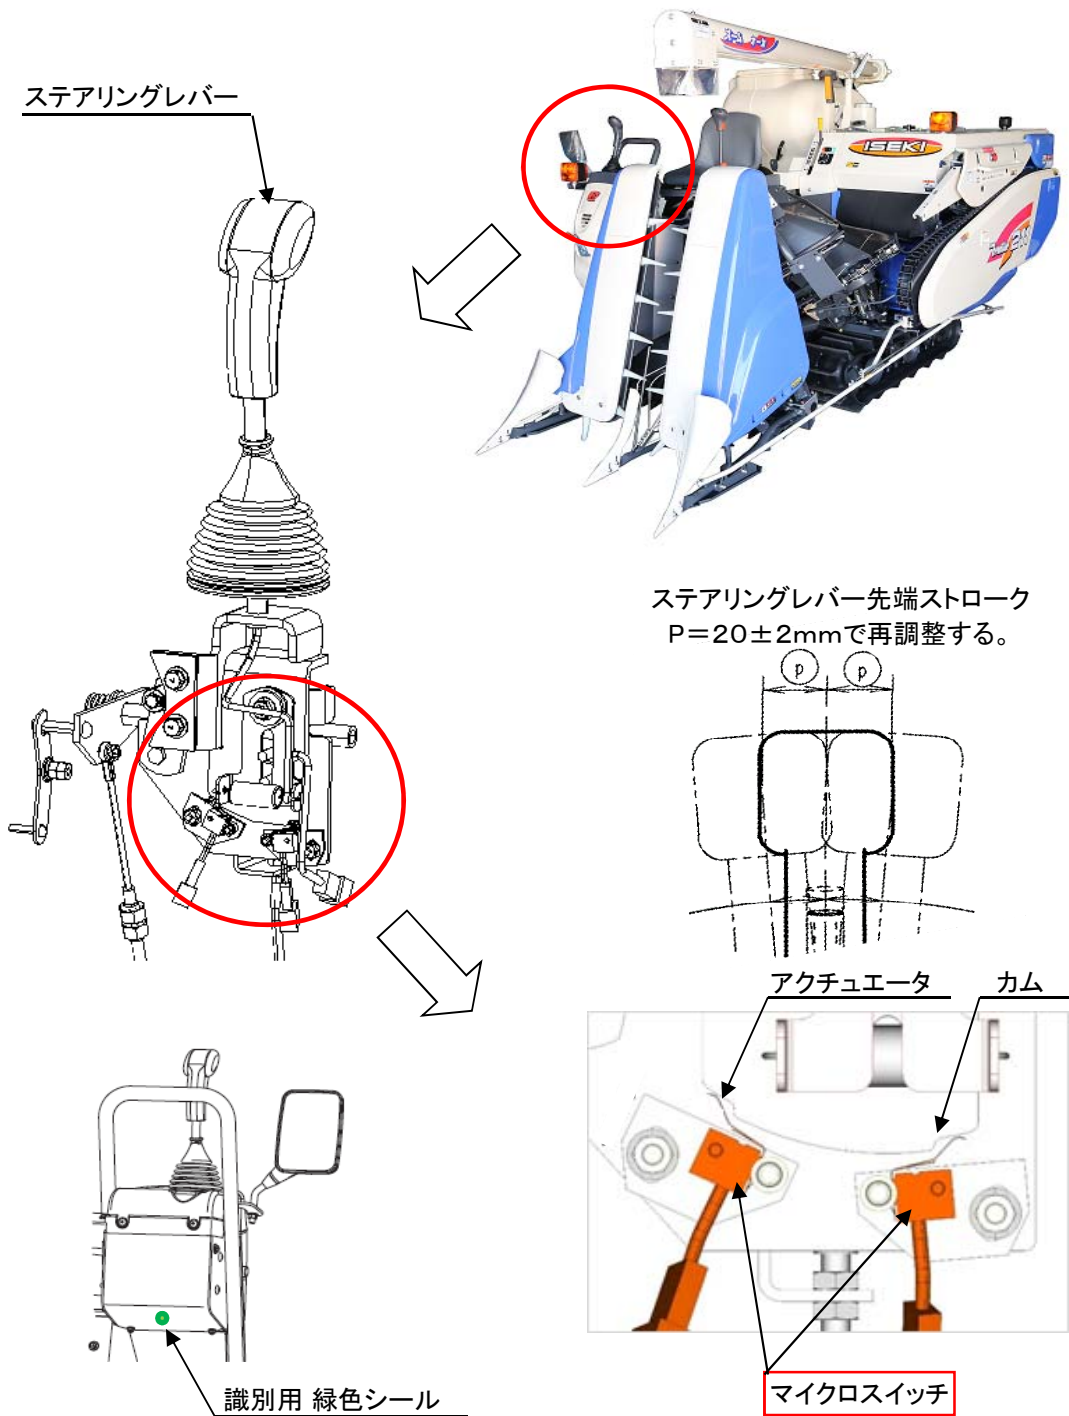

注：  は、調整する部品を示す。

不具合発生箇所

刈取脱穀作業車のかじ取り装置において、ステアリングレバーの位置を検出するマイクロスイッチの調整が不適切なものがある。そのため、ステアリングレバーを操作しても、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、ステアリングレバーの位置を検出するマイクロスイッチを再調整する。

識別

ステアリングレバー下部のカバーに緑色シールを貼り付ける。