


改善箇所説明図

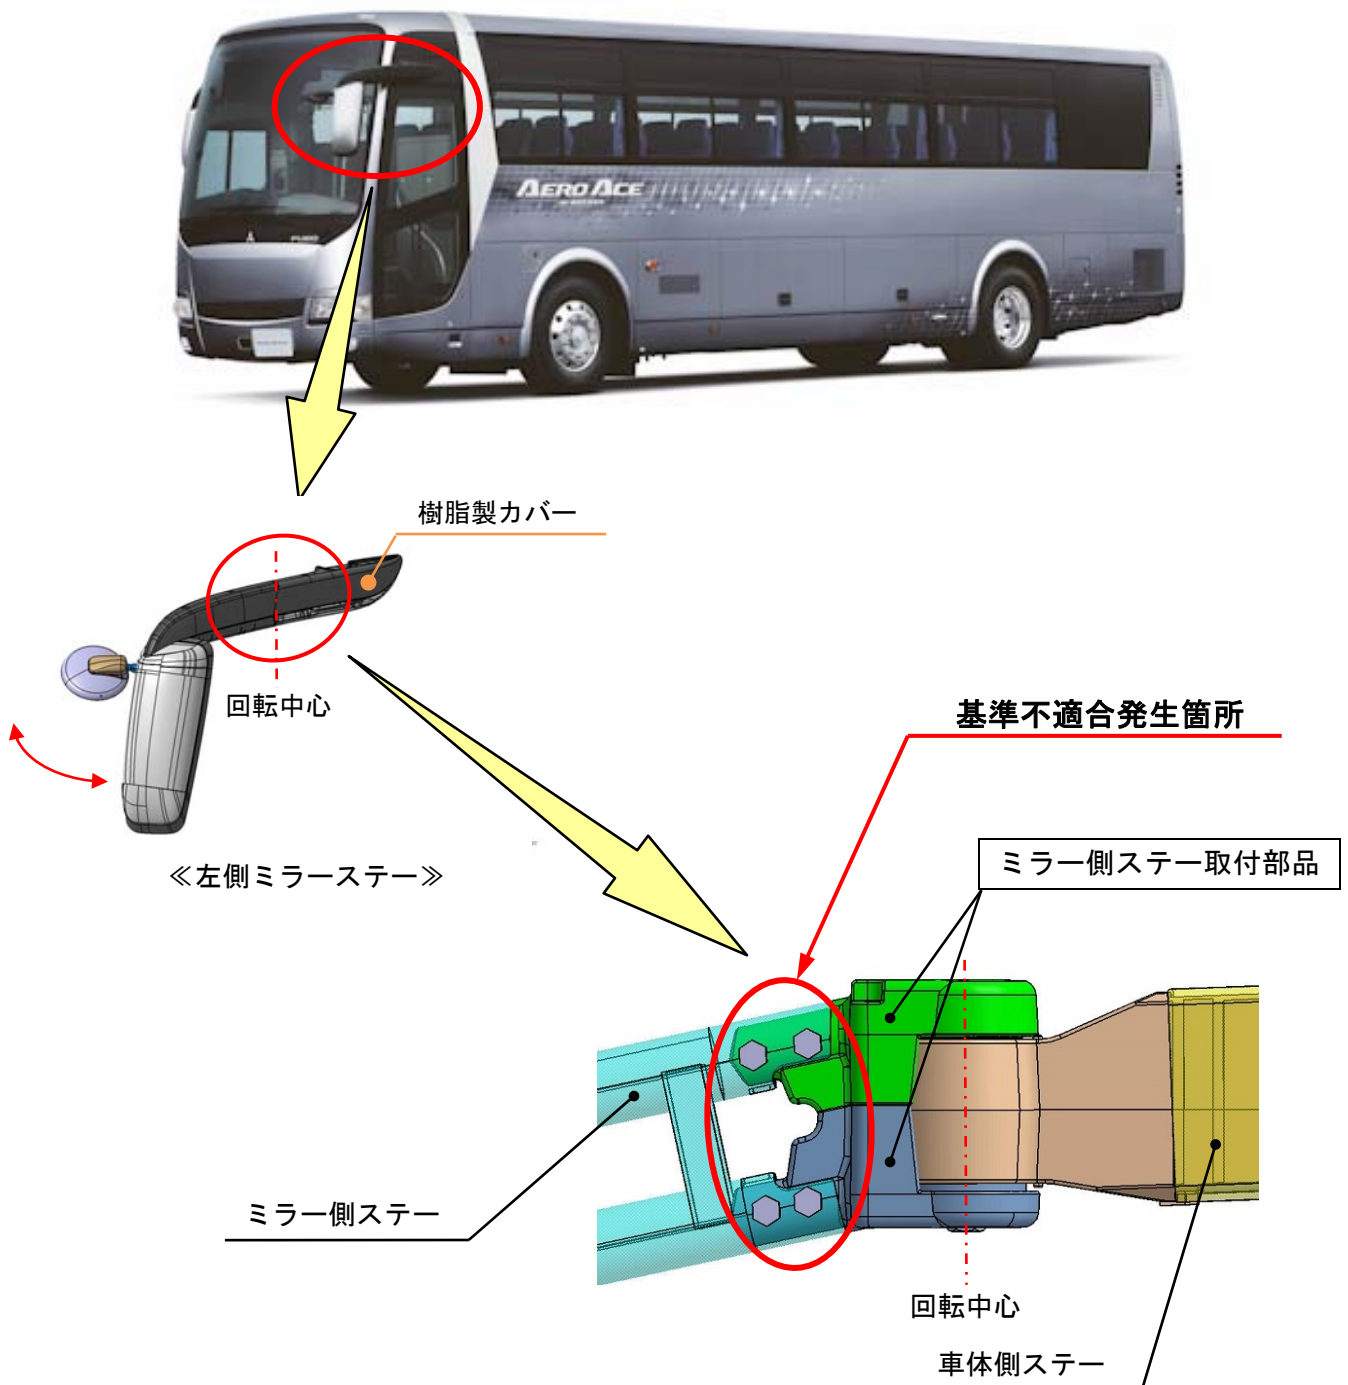

大型観光バスの手動格納式左側ミラーステーにおいて、ミラー側ステーの取付ボルトが緩み、回転部のミラー側ステー取付部に亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ミラー側ステー取付部の亀裂が進展し、最悪の場合、左側ミラーが脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、暫定措置としてミラー側ステー取付部を点検し、亀裂が生じていた場合は回転部を新品に交換する。なお、対策が決定し次第、恒久対策品と交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB156」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。