


改善箇所説明図

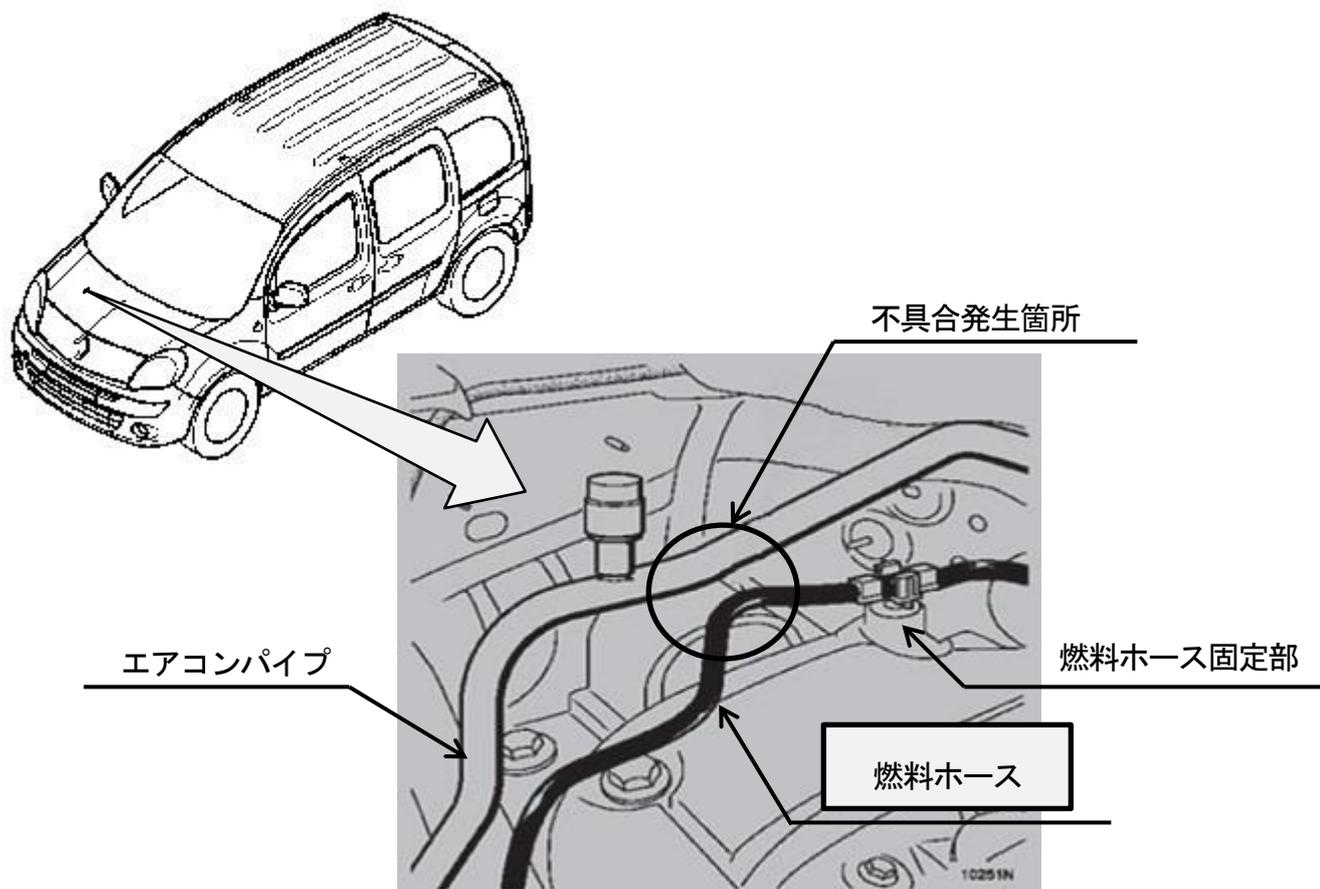

注：図中の は改善または、交換する部品を示す。

エンジンルームにおいて、燃料ホースの取り回しの指示が不適切なため、燃料ホースとエアコンパイプが干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ホースが摩耗して燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料ホースとエアコンパイプに保護チューブを装着して適切な位置に燃料ホースを取り付ける。なお、燃料ホースに摩耗がある場合は、新品に交換する。

識別

ルノー社指定ステッカーの D2 欄に油性インキにて「×」印を記し、原動機室内に貼付する。

ルノー社指定ステッカー：

寸法：縦 7cm、横 7cm
色：青地に黒字で印刷

	1	2	3	4	5	6
A						
B						
C						
D		×				
E						