


## 改善箇所説明図

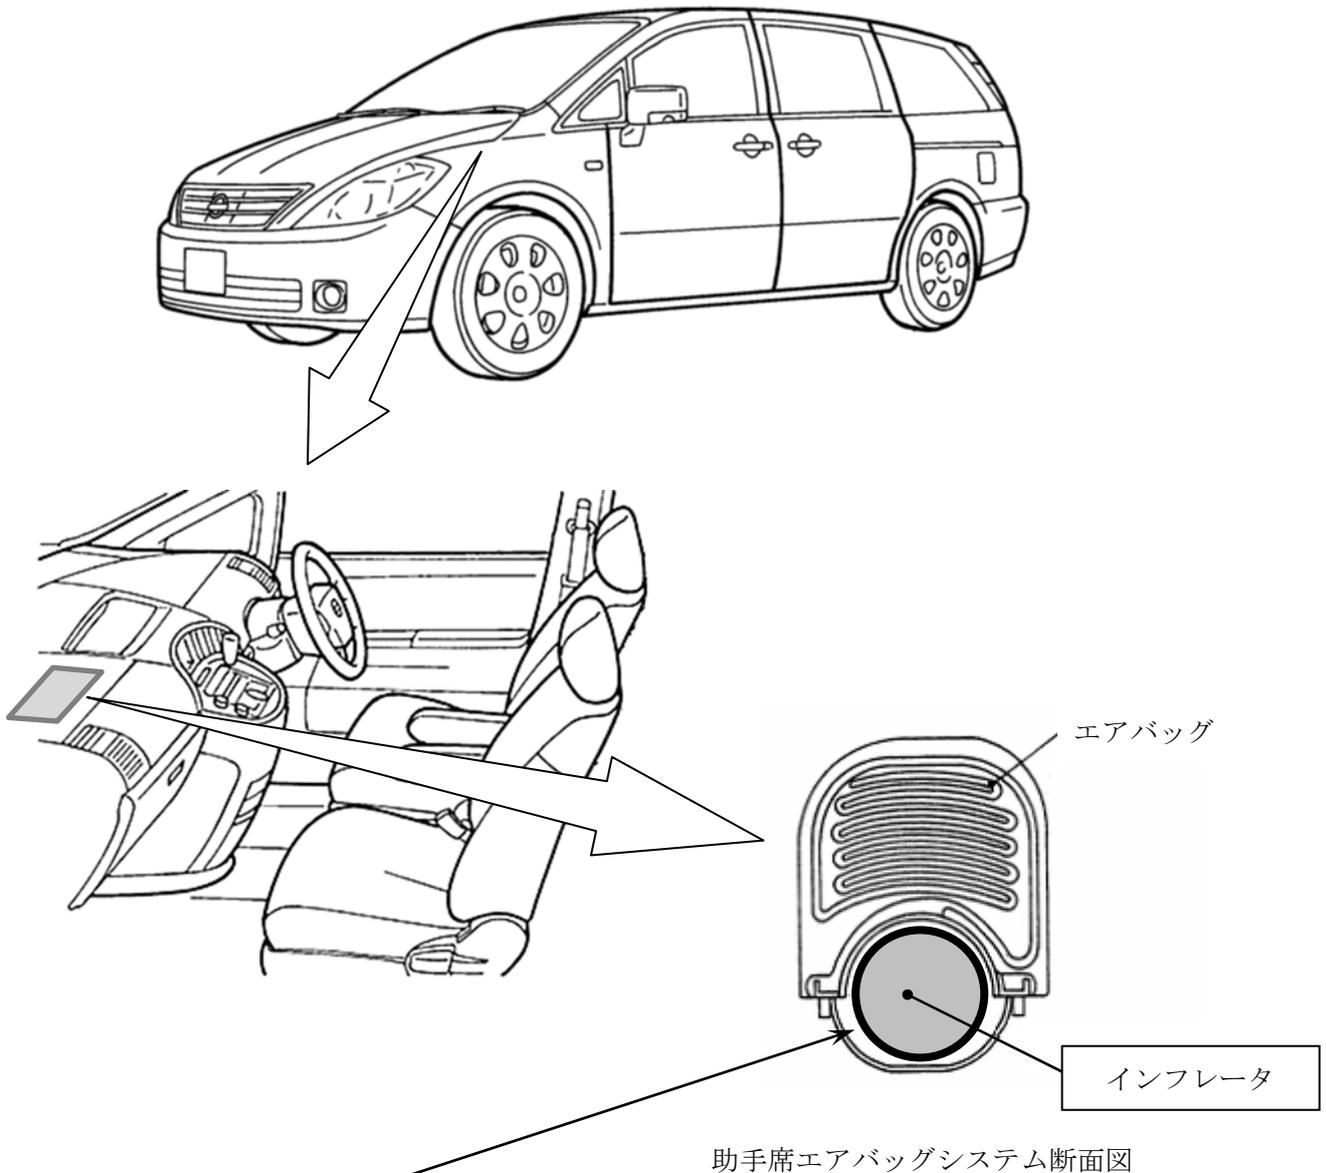

助手席エアバッグシステム断面図

### 基準不適合発生箇所

助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、他社製車両解体作業時にインフレーター容器の破損が発生した。このため、原因は判明していないが、同年式で同タイプのインフレーターはエアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して飛び散り、出火したり乗員が負傷するおそれがあることから、全車両、予防的措置として、当該インフレーターを良品に交換する。

### 改善の内容

全車両、予防的措置として、助手席用エアバッグインフレーターを良品と交換、回収して不具合原因調査を実施する。

なお、部品が供給できない場合には、暫定措置として助手席エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザー部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：  は、交換部品を示す。