



改善箇所説明図

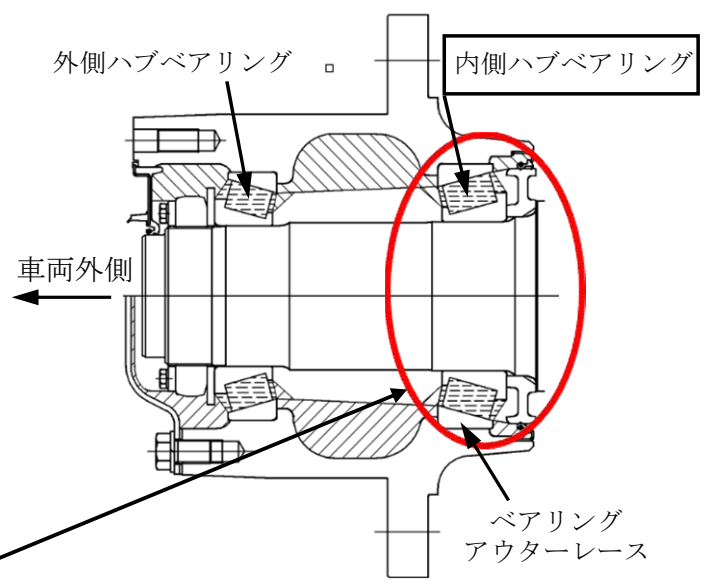

前輪ハブ

後輪ハブ

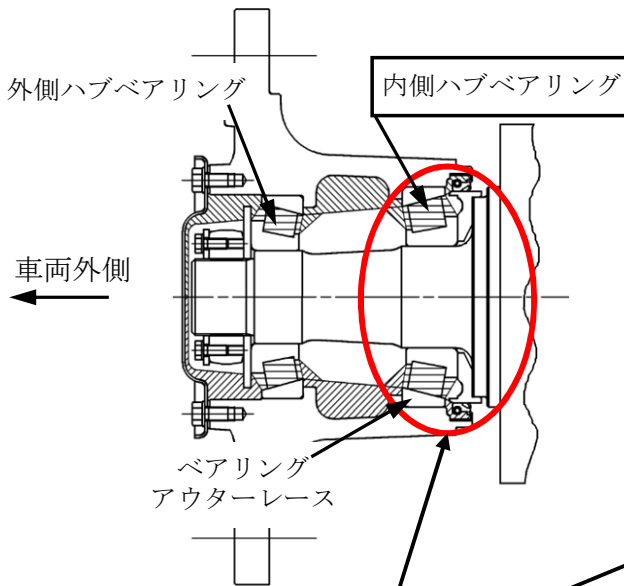

基準不適合発生箇所

※上図の斜線で示されている部分にグリースが充填されている。

大型及び中型トラックにおいて、内側ハブベアリングのグリース充填量が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ハブベアリングが潤滑不良になり、最悪の場合、走行不能または火災に至るおそれがある。

改善の内容
 全車両、総軸（全輪）内側ハブベアリング部を点検し、ベアリングが損傷しているものは新品に交換する。また、損傷がないものはグリースを適正量充填する。

注： 内は点検部品を示す。

識別：各軸のハウジング後方左側に白色ペイントを塗布する。