



改善箇所説明図

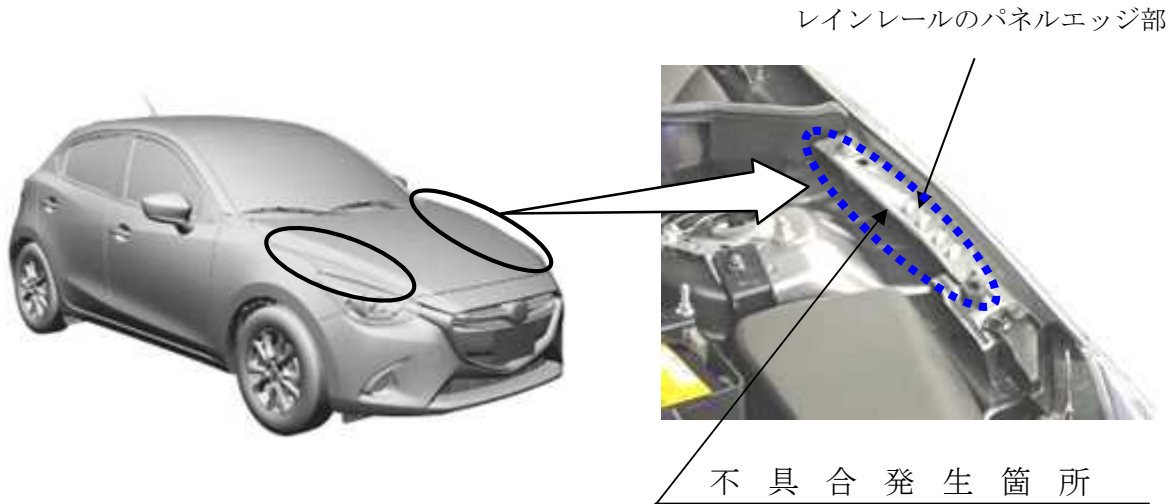

エンジンルーム内のフロントフェンダー裏側にあるレインレールの端部処理が不適切なため、パネルエッジ部に製造工程で発生したバリ等がある。そのため、清掃時等に当該パネルエッジ部に手が触れると、切創するおそれがある。

改善の内容

全車両、レインレールのパネルエッジ部にプロテクタを装着する。

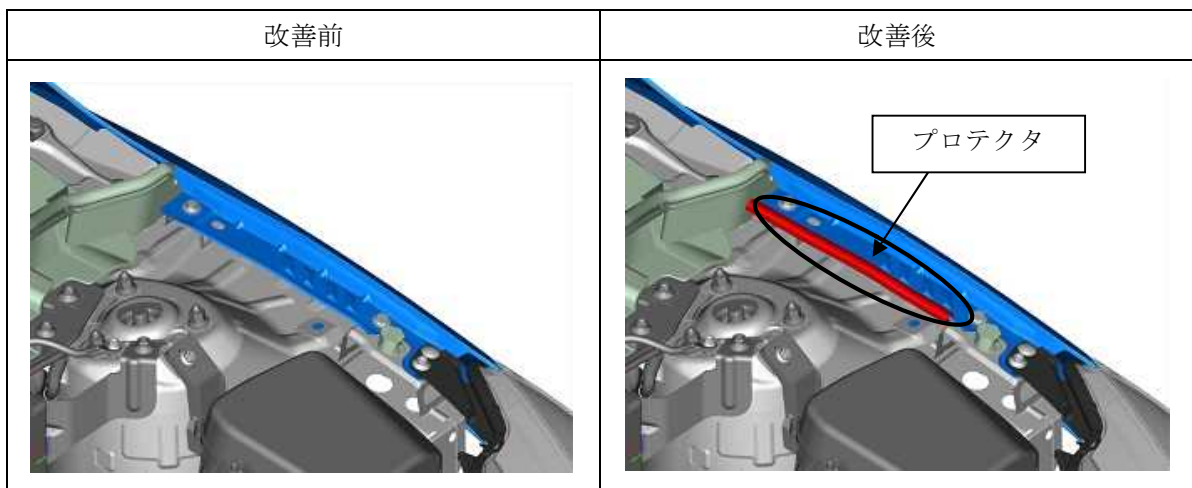

識別：助手席側のプロテクタ後端部に黄ペンを塗布する。

注) は、追加装着する部品を示す。