


改善箇所説明図

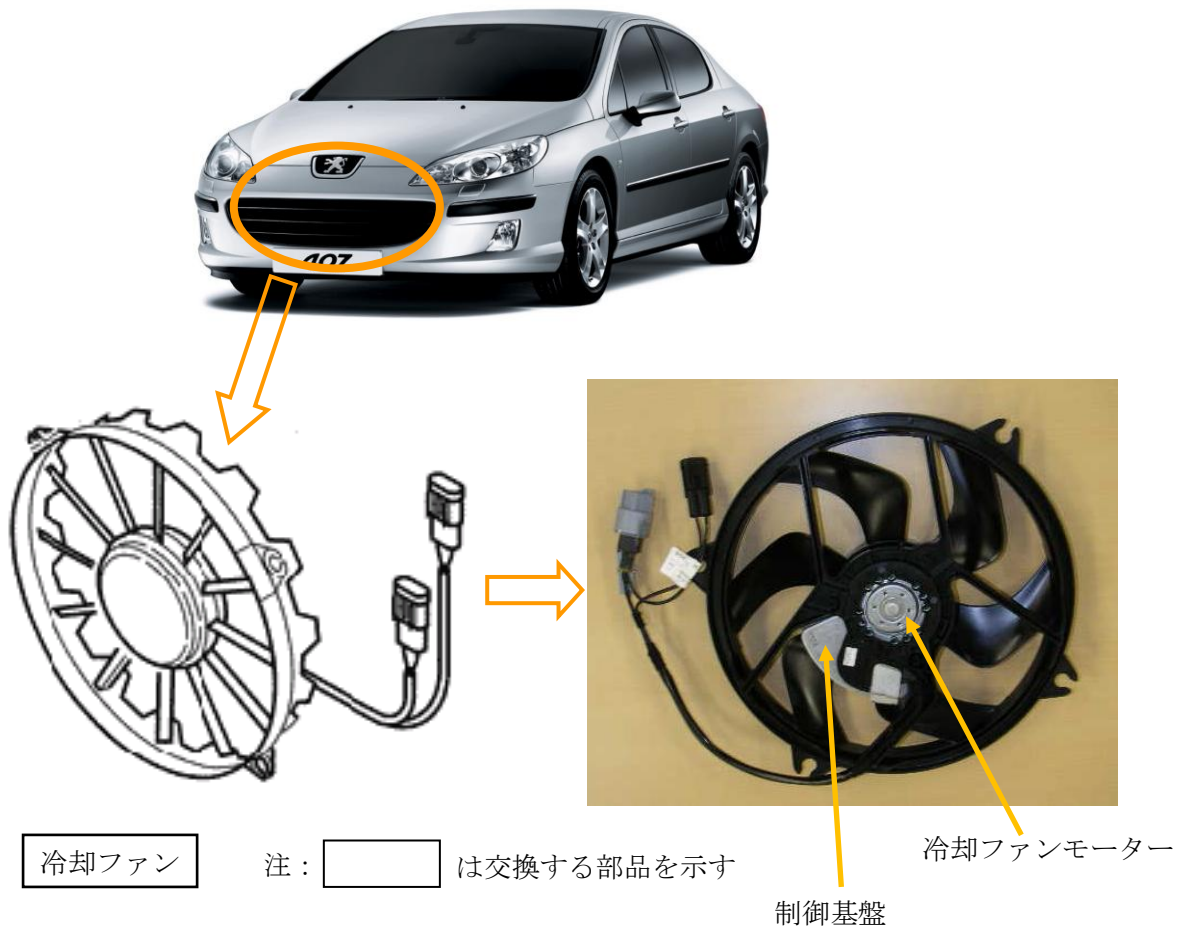

不具合の内容

冷却ファンの制御基盤に不良品が組み付けられているため、冷却水温が上昇しても、冷却ファンのモーターに電流が流れず、冷却ファンが作動しないことがある。そのため、そのまま使用を続けると、エンジンがオーバーヒートする、又は、制御基盤が発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、良品の制御基盤が組み付けられている冷却ファンと交換する。

識別

対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外 - 2197 のステッカーを貼付する。