


改善箇所説明図③

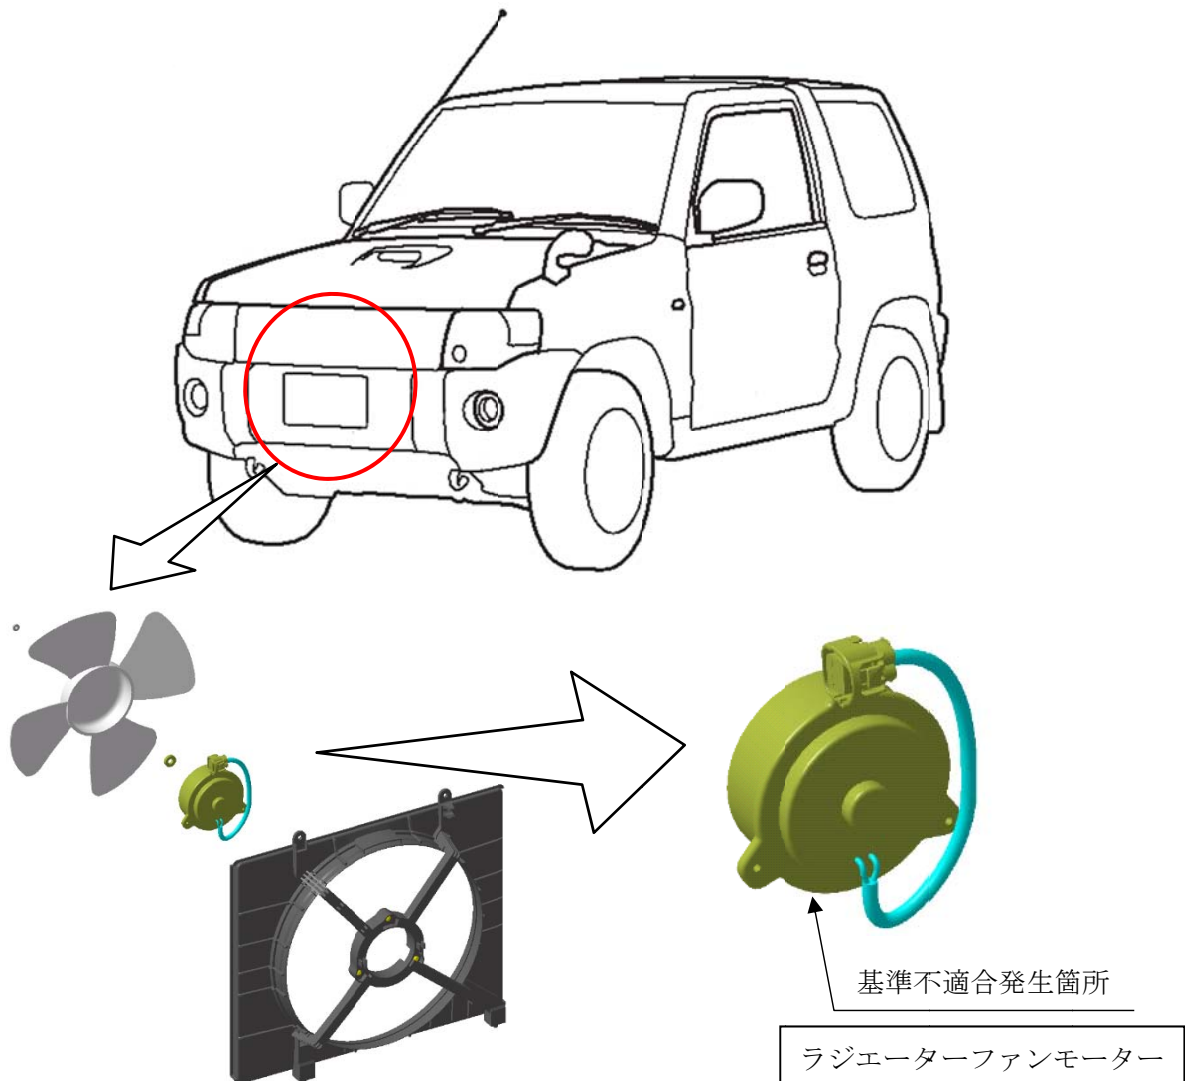

ラジエーターファンモーターにおいて、ブラシの材質が不適切なため、ブラシが吸湿して膨張することにより、接触不良となり、ラジエーターファンモーターが停止することがある。そのため、エアコンの効き不良や冷却水の水温上昇が生じ、そのまま使用を続けると、オーバーヒートやエンストに至るおそれがある。

改善の内容

全車両、ラジエーターファンモーターを対策品に交換する。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：助手席ドアローヒンジのドア側取付けボルト（上側）の頭部に白または黄色ペイントを塗布する。