


改善箇所説明図

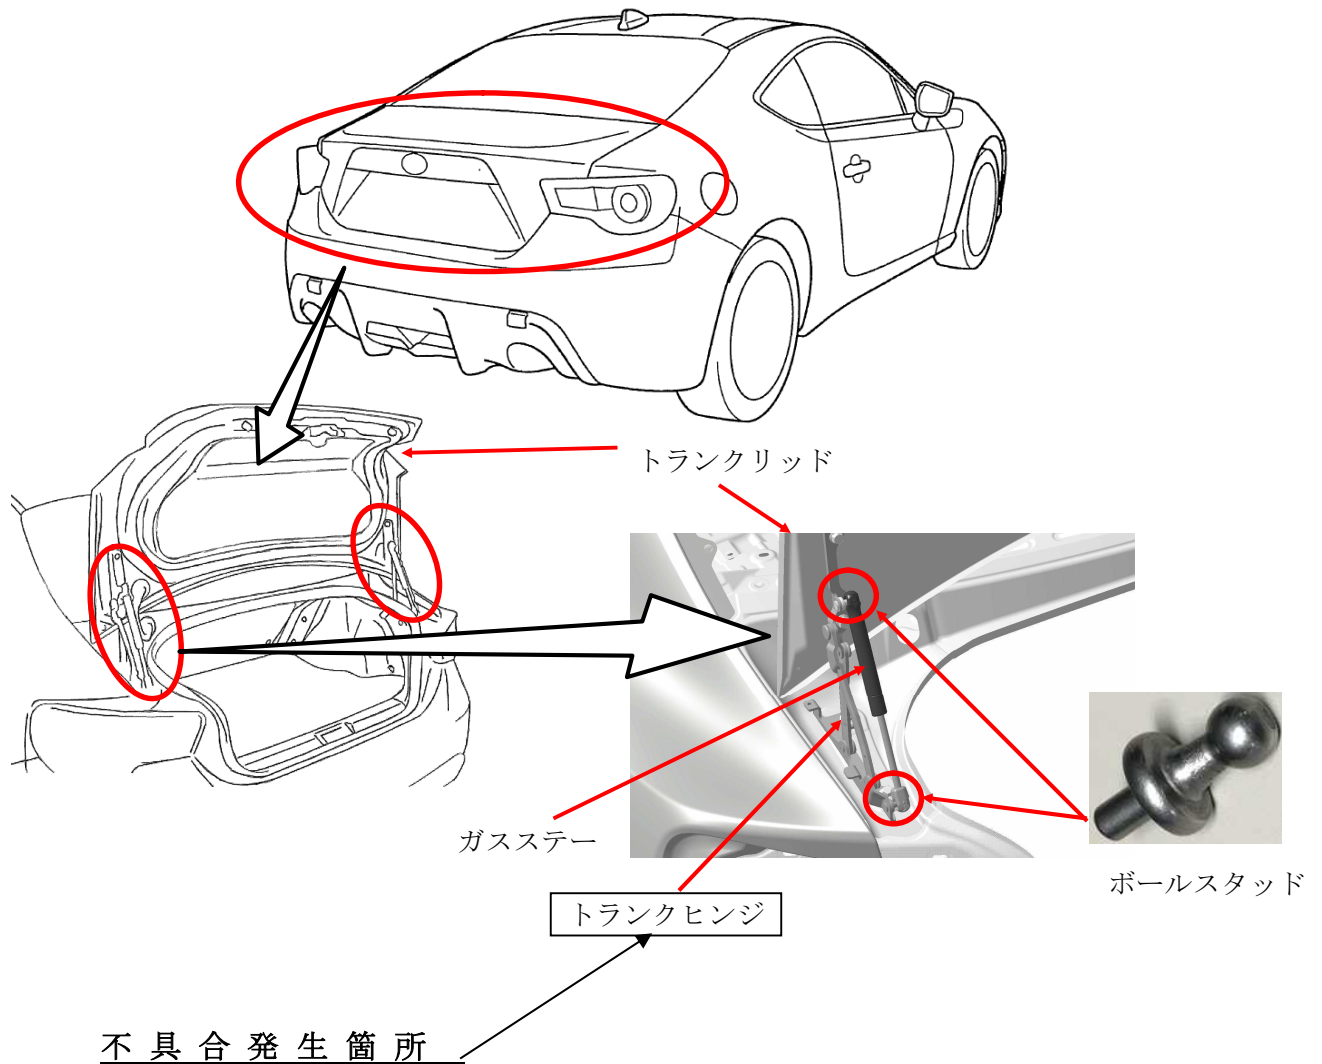

トランクヒンジのガスステー取付け部のボールスタッドにおいて、製造が不適切であったため亀裂が生じているものがある。そのため、トランクリッドの開閉操作の繰り返しによって、ボールスタッドが破損し、トランクリッドを保持できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、当該トランクヒンジを良品に交換する。

識 別

車台番号打刻の3桁型式と6桁番号の間の「-」の下部に黄色ペイントを塗布する。

注： は交換する部品を示す。