


改善箇所説明図

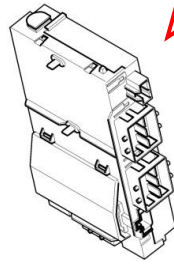

セントラルエレクトロニックモジュール

不具合発生箇所

基準不適合発生箇所

セントラルエレクトロニックモジュールのプログラムが不適切なため、方向指示器の電球及び回路が正常であるにもかかわらず、当該モジュールが故障と誤検知することがある。そのため、方向指示器の点滅回数が増加し、保安基準に適合しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、対策されたソフトウェアに更新する。

識別

運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2322 のステッカーを貼付する。

注： は不具合箇所を示す。