


## 改善箇所説明図

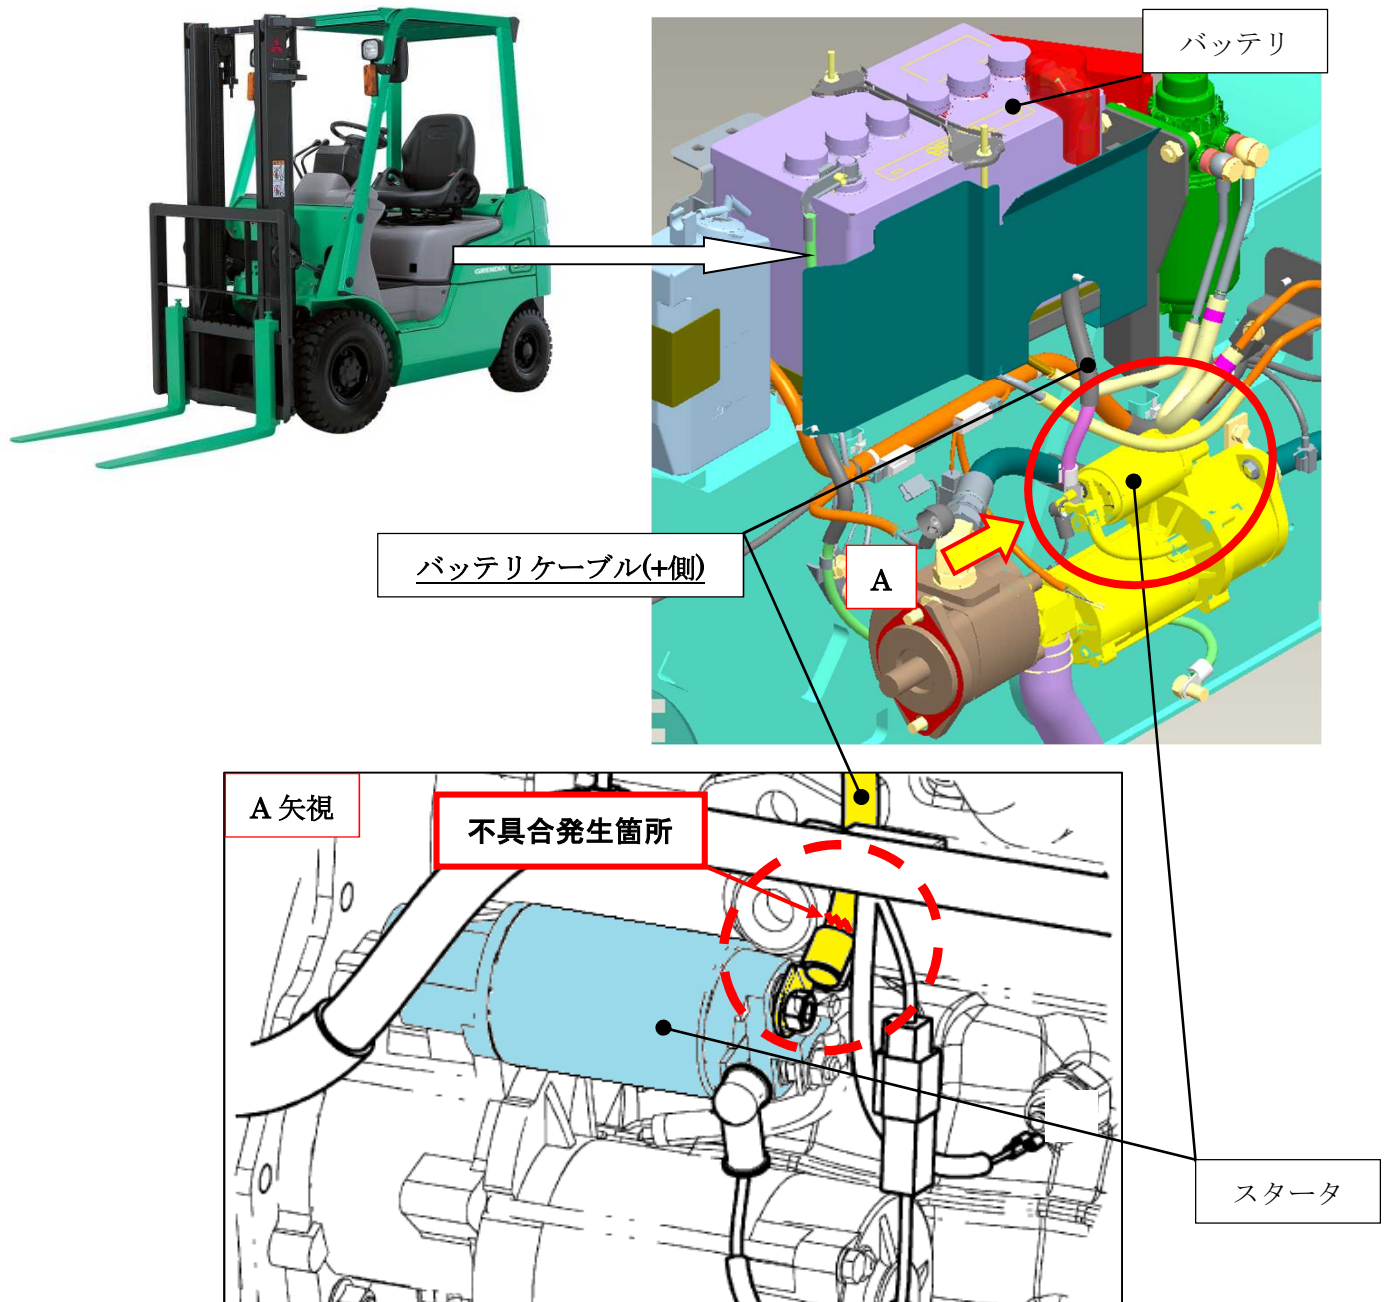

### 基準不適合内容

電気配線において、バッテリーとスタータ間のケーブルの長さが短いため、エンジンの振動により、スタータ側のケーブル端子部に過大な負荷がかかっているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ケーブルが端子部近傍で破断して再始動出来なくなるおそれがある。

### 改善内容

全車両、バッテリーケーブルを対策品に変更する。

識別：改善実施済車には、バッテリーケーブル上部に白色のペイントを塗布する。