


改善箇所説明図

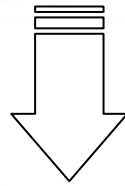

基準不適合箇所

エアバッグユニット

| | |
|---|--------------|
| ① | 運転者席用ニーエアバッグ |
| ② | 助手席用エアバッグ |
| ③ | ウインドウエアバッグ |

エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通り調合されていないものがある。そのため、衝突時にエアバッグが展開せず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

改善の内容

車両により不具合のあるエアバッグの位置が異なるため、車両によって以下の改善措置を行う。

- ①運転者席用ニーエアバッグユニットを良品と交換する。
- ②助手席用エアバッグユニットを良品と交換する。
- ③左右もしくはどちらか片側のウインドウエアバッグユニットを良品と交換する。