


改善箇所説明図

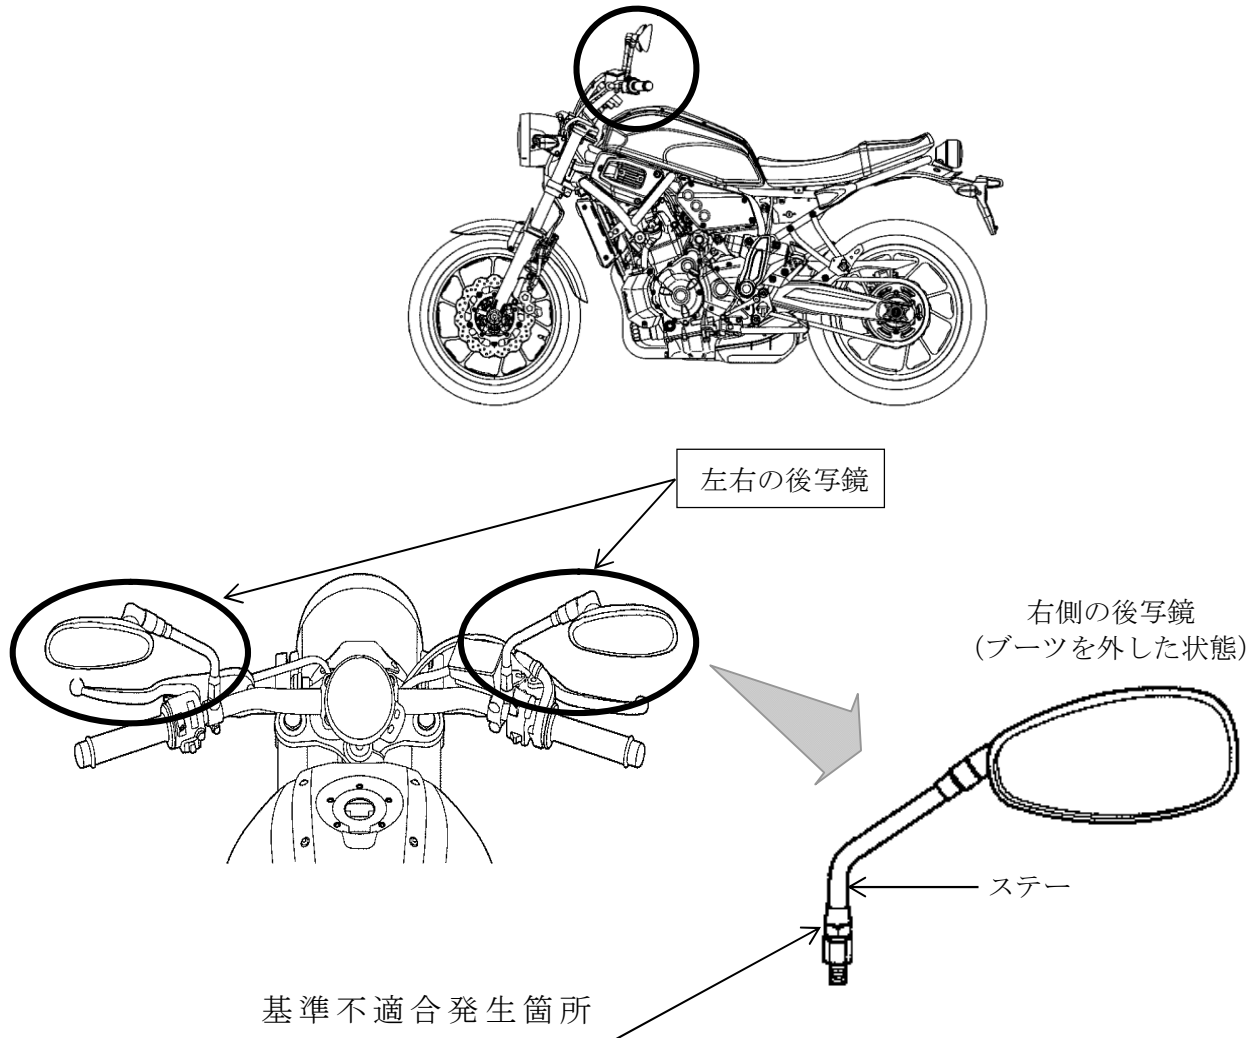

左右の後写鏡において、ステーの製造が不適切なため、締付け部の寸法が小さいものがある。そのため、ステーの保持力が不足し、走行中の風圧等によりステーが回転し、後方の交通状況を確認できなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、左右の後写鏡を良品と交換する。

識別：車両左側のサイドスタンドブラケット取り付けボルト付近に白ペイントを塗布する。

注： は交換する部品を示す。