
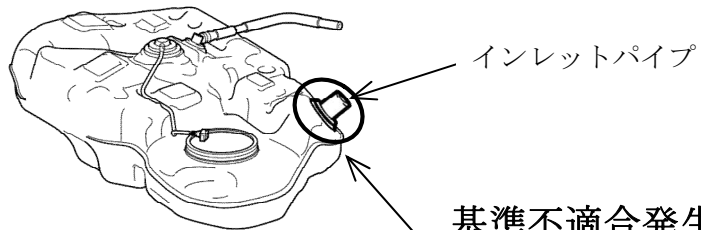


改善箇所説明図

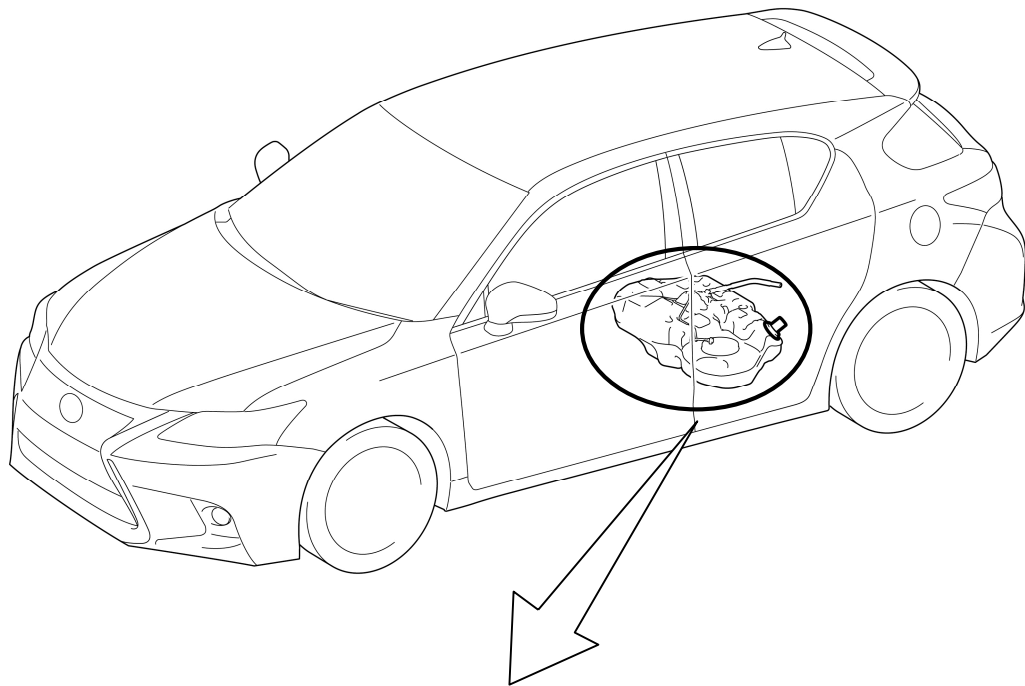

燃料タンク

注：□ は交換部品を示す。

樹脂製燃料タンクにおいて、溶着設備の条件設定が不適切なため、燃料タンクに対してインレットパイプが傾いた状態で溶着され、接合面が部分的に溶け込み不足となっているものがある。そのため、当該接合面がはがれて、給油時や満タン時に燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンクを良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の末尾1桁目上部に黄色ペイントを塗布する。