


# 改善箇所説明図



変速機において、トランスミッションギヤの強度が不足しているため、変速時にギヤに過度の衝撃が加わるとトランスミッションのアウトプットギヤが破損することがある。そのため、ギヤが変速できなくなり、走行不能となるおそれがある。

トランスミッションアッシ  
(インプット)

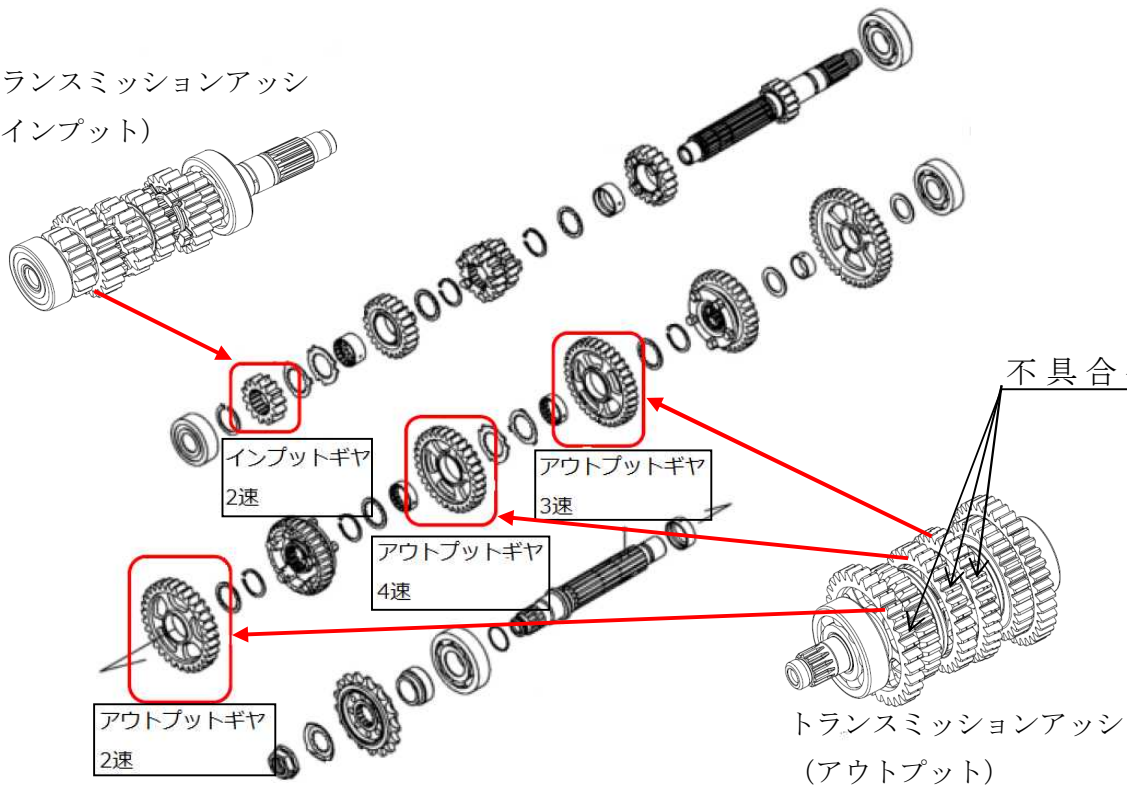

## 改善の内容

全車両、アウトプットギヤ 2 速、3 速、4 速、およびインプットギヤ 2 速を対策品に交換する。

注：  は交換部品を示す

インプットギヤ 2 速は、アウトプットギヤの変更に伴い表面処理を追加したものである。

識別：メインフレーム前側、左側面の鋳造ロットマーク部に白ペイントを塗布する。