


# 改善箇所説明図

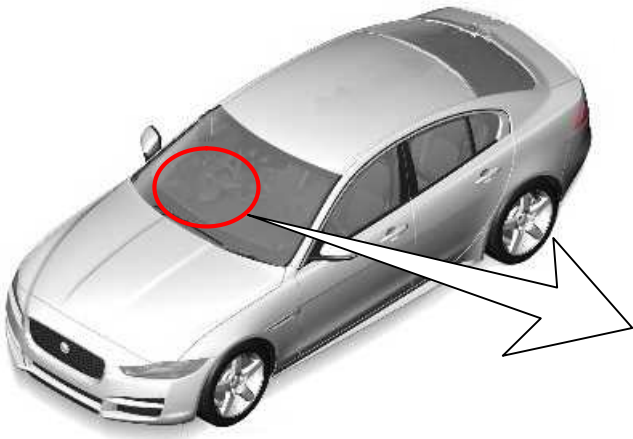

## 基準不適合発生箇所

メーターパネルユニットの制御プログラムが不適切なため、当該ユニットの内部温度を誤って異常検知し、強制的に再起動することがある。そのため、走行中にメーターパネルが消灯し、速度計または警告灯等が表示されないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、メーターパネルユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：ボンネット内のバッテリープラス端子キャップ内に白ペイントを塗布する。

注：  は対策する部品を示す。