


# 改善箇所説明図

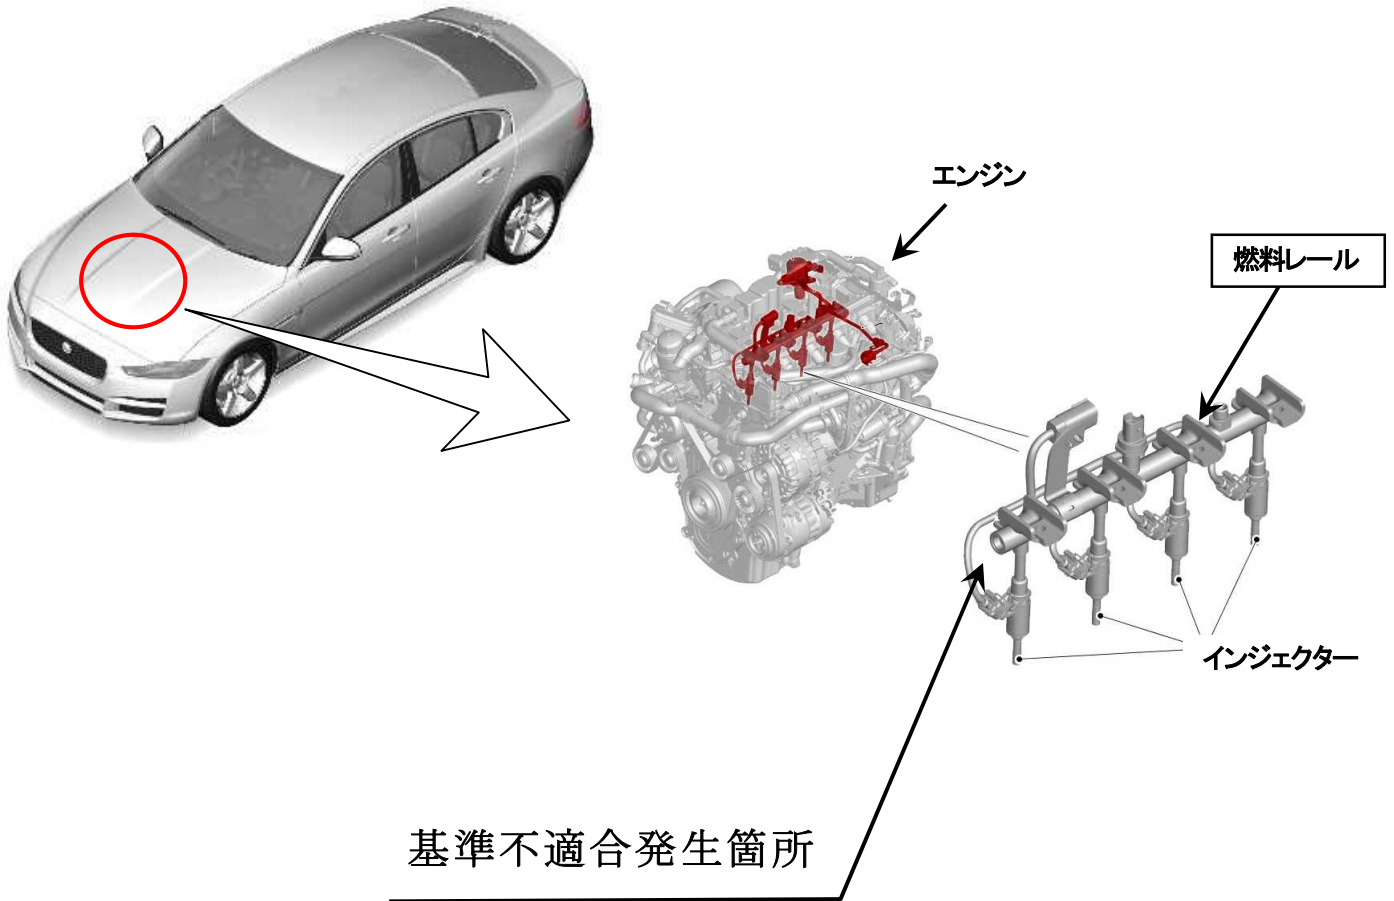

## 基準不適合発生箇所

燃料レールの製造工程において、燃料レールエンドキャップのロウ付け加工が不適切なため、ロウの割れが発生するものがある。そのため、当該部位から燃料がにじみ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料レールを良品と交換する。

識別：燃料レールの前端部キャップに白ペイントを塗布する。

注：  は交換部品を示す。