



# 改善箇所説明図

キャリパーの代表図

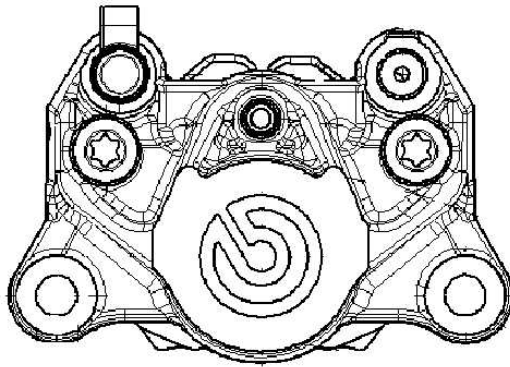

正面

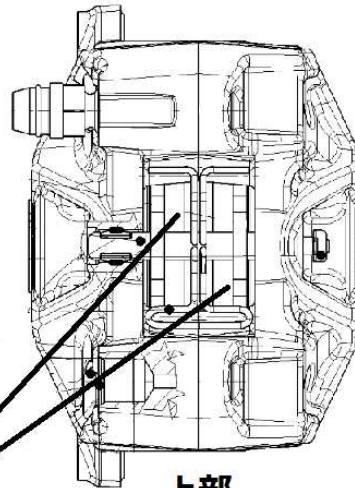

上部



パッドのバックプレート  
にロット番号が記載。  
「672」が対象ロット

後付け部品として販売したオートバイ用リヤブレーキ・キャリパーに装着されているブレーキパッドにおいて、熱処理加工が不適切なため、ライニングとバックプレートの接着が不十分なものがある。そのため、制動時等にライニングがバックプレートから剥離し、ブレーキ性能が損なわれるおそれがある。

## 改善内容

全車両、リヤブレーキ・キャリパーを点検し、ロットNo. 「672」のブレーキパッドが装着されている場合は、ブレーキパッドを良品に交換する。