


改善箇所説明図

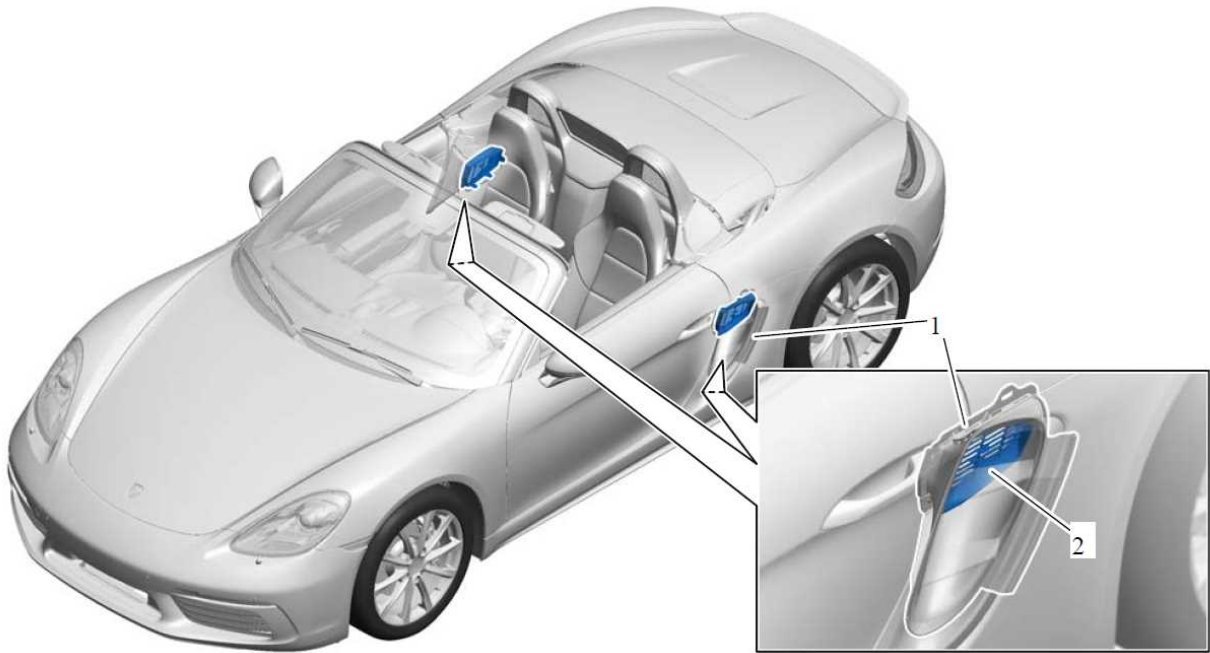

1. エアインテーク
2. 保護グリル (追加)

不具合発生箇所

エアインテークの空気吸入口に保護ネット等の装備がないため、走行中に運転者席等からタバコ等を投げ捨てた場合、リヤホイール前部にあるエアインテークに吸い込まれ、エアインテーク内部に蓄積された枯葉等の異物が発煙するおそれがある。

改善の内容：

全車両、エアインテーク部を清掃し、保護グリルを取り付ける。

注：□は改善部品を示す。