


改善箇所説明図

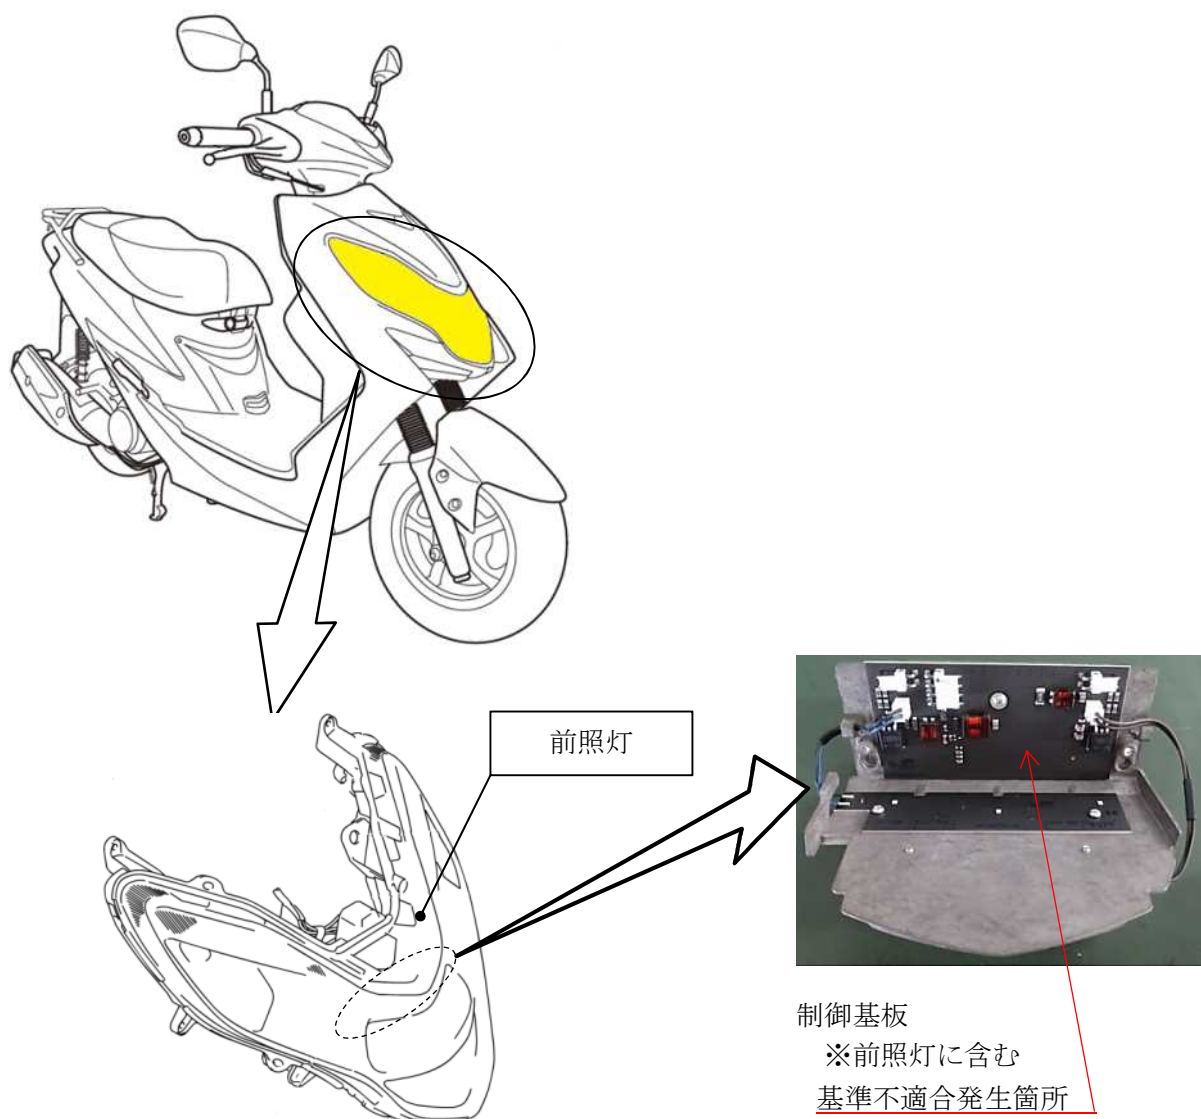

前照灯制御基板の構成部品（素子）の製造管理及び選定が不適切なため、当該素子の耐久性が不足しているものがある。そのため、前照灯点灯時の電流により当該素子が損傷し、前照灯が不灯となり、最悪の場合、灯火器のヒューズが切れ、全ての灯火が不灯となるおそれがある。

改善の内容

全車両、前照灯を対策品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：エンジン懸架ブラケットに黄色のシールを貼付する。