


## 改善箇所説明図

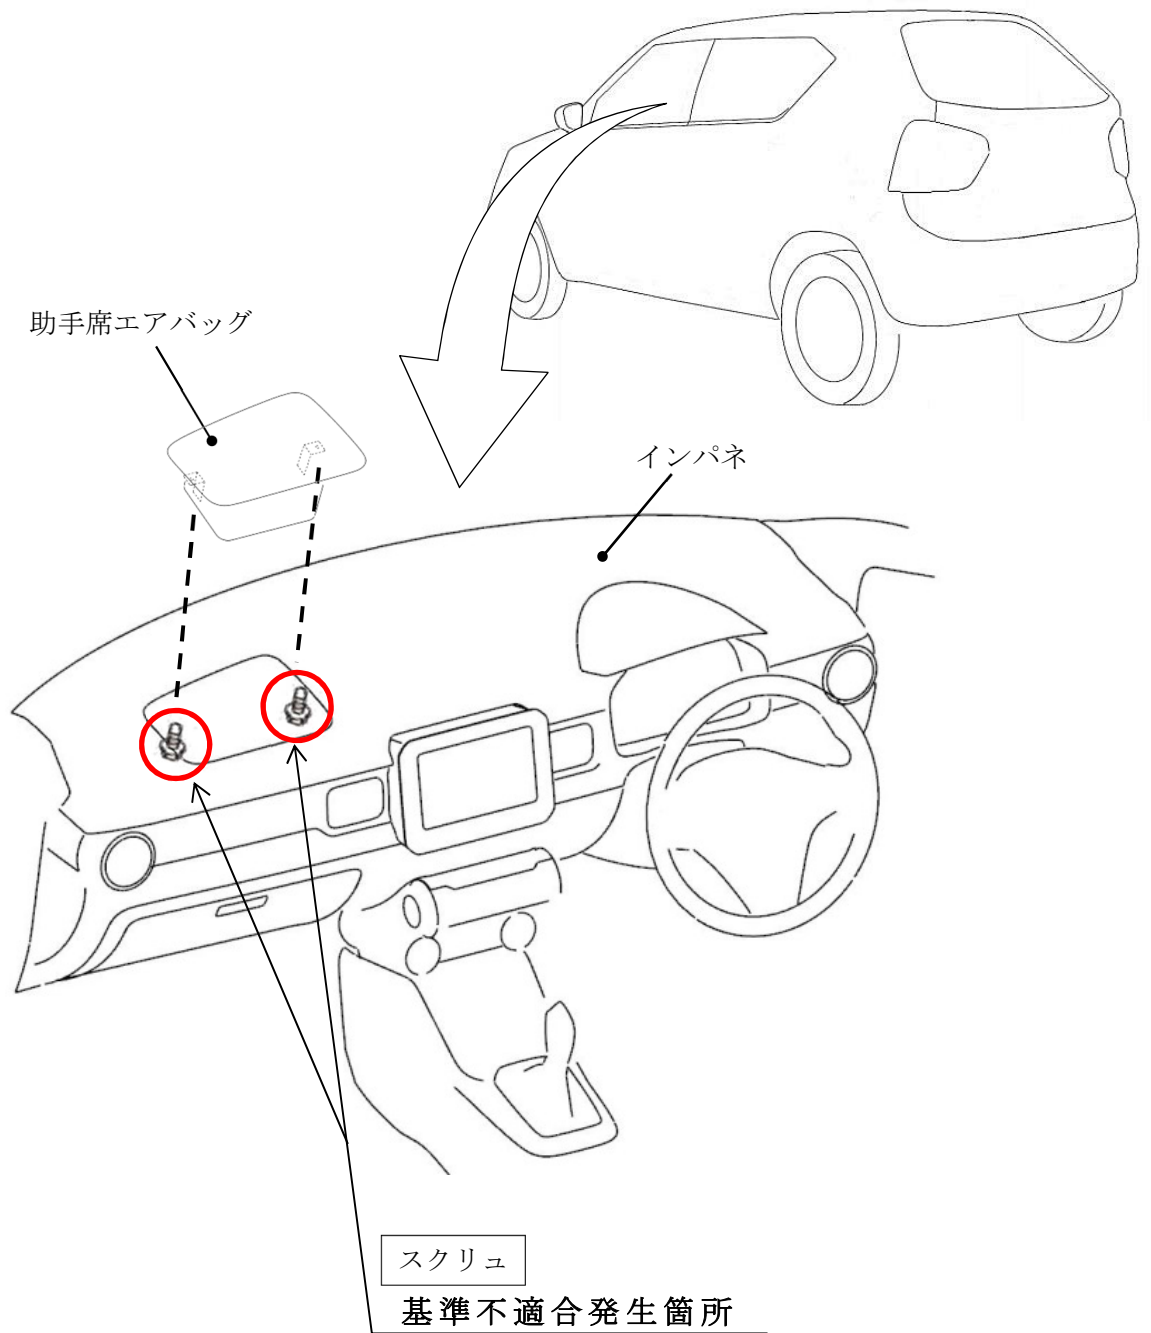

助手席エアバッグの取付作業が不適切なため、助手席エアバッグ固定用スクリュが取付けられていないものがある。そのため、衝突時にエアバッグが正常に展開せず、乗員保護性能が低下するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、助手席エアバッグ固定用スクリュの有無を確認し、取付けられていないものは当該スクリュを取付ける。

識別：IDプレートに白色のシールを貼付する。

注：  は点検結果により追加する部品を示す。