


改善箇所説明図

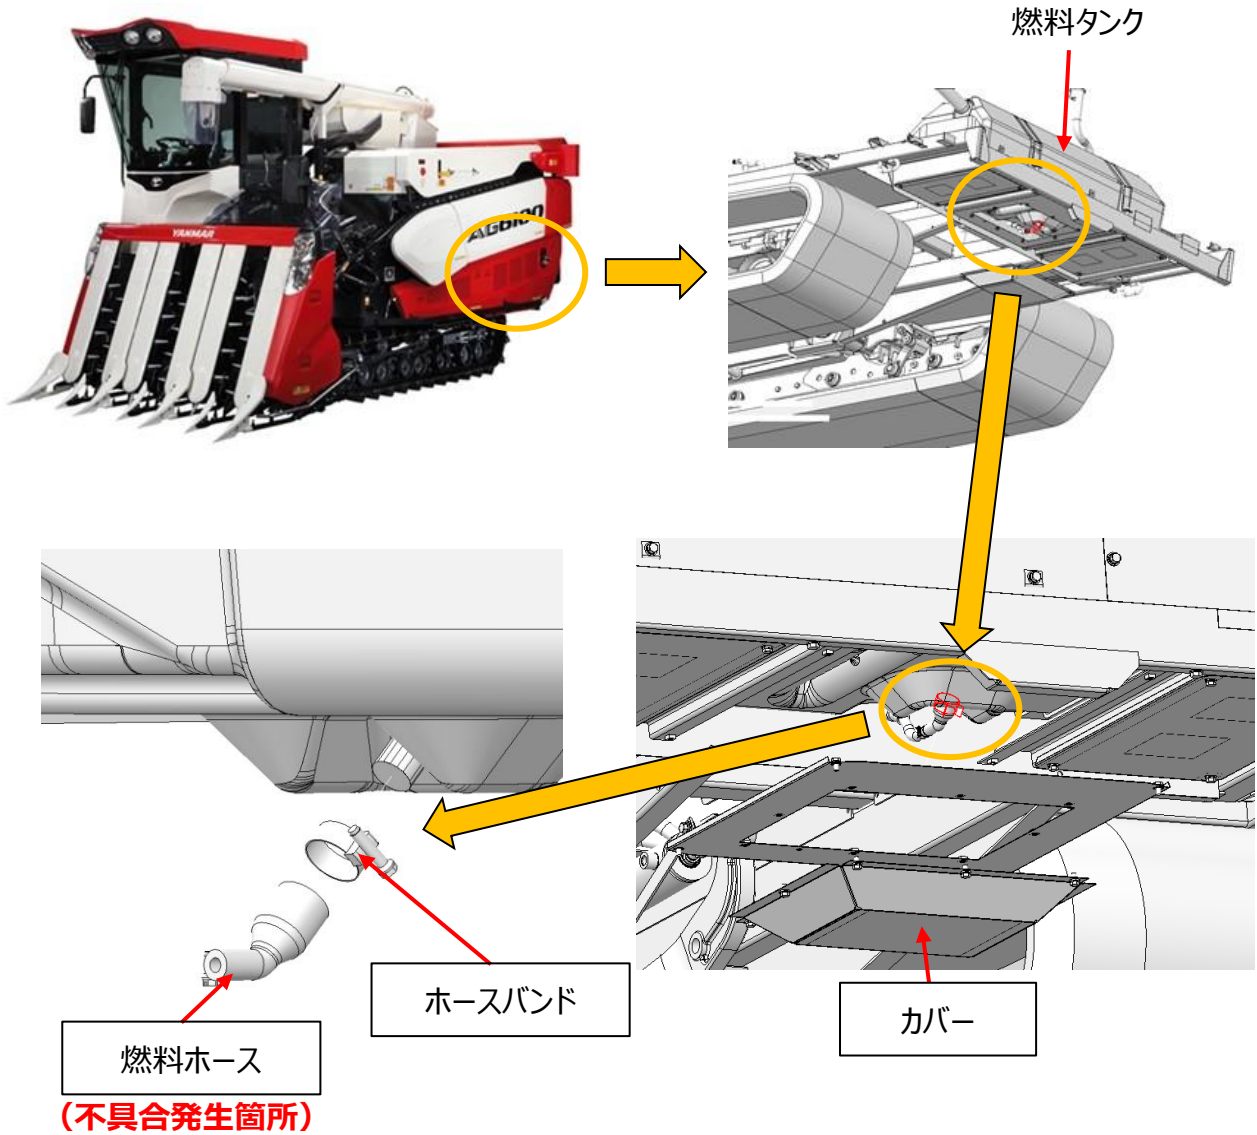

不具合発生箇所

刈取脱穀作業車の燃料ホースにおいて、ホースバンドの締付トルクが不適切なため、締付時にキズがついているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、振動等で燃料ホースに亀裂が入り、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、燃料ホースを新品に交換し、ホースバンドとカバーを対策品に交換する。

は追加部品を示す。

識別

機体銘板横に識別シールを貼付け。