


## 改善箇所説明図

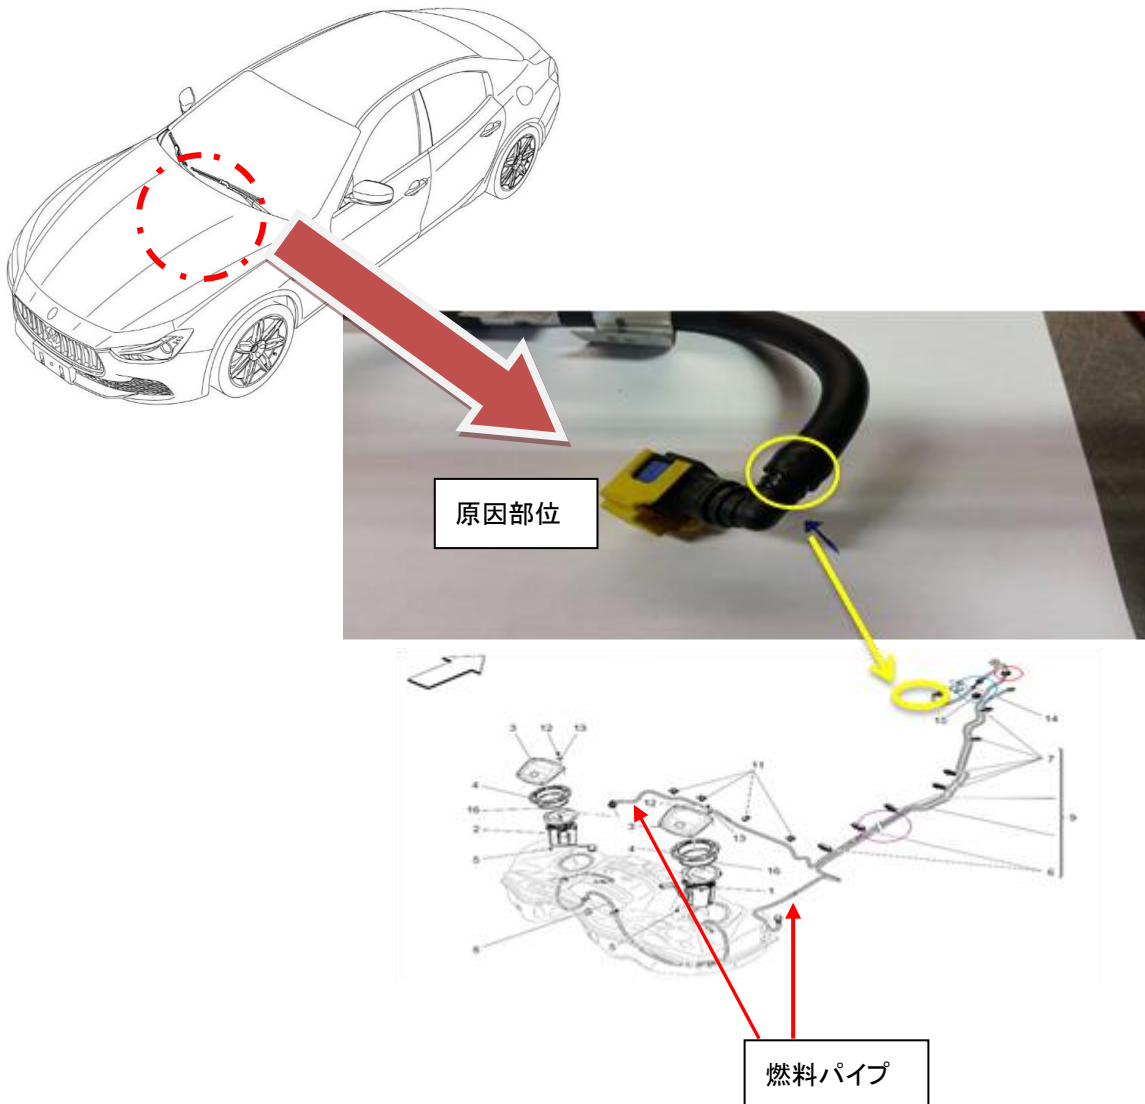

### 基準不適合箇所

燃料供給パイプの製造が不適切なため、接続カップラー取付部のパイプの内側が損傷しているものがある。そのため、接続カップラー取付部に隙間が生じて燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料供給パイプを良品と交換する。

※注意：  は改善を行う部品を示す。

### 作業終了の識別

運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外 - 2832 のステッカーを貼付する。