


改善箇所説明図

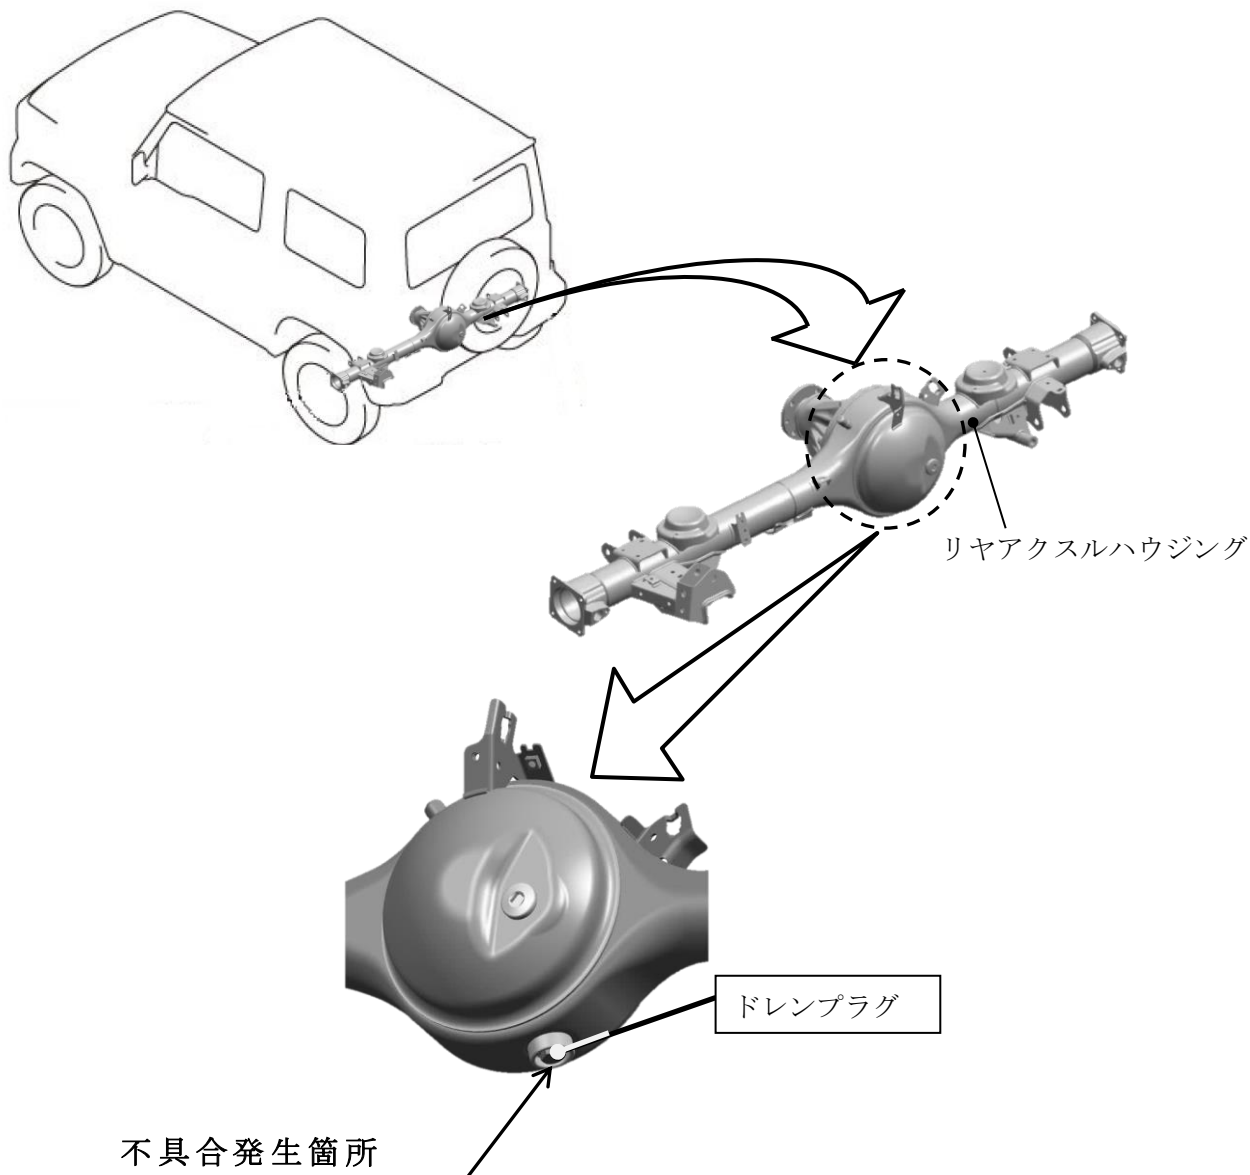

後付け用品として販売したリミテッドスリップデフキットの取付説明書において、リアアクスルハウジングのドレンプラグ締付トルクの記載が誤っているため、当該キット取付け時にドレンプラグの締付けが不足することがある。そのため、走行振動等により当該ドレンプラグが緩み、デファレンシャルオイルが漏れるおそれがある。

改善の内容

- ・ドレンプラグの締付トルクを確認し、正規の締付トルクより低い場合はガスケットを新品に交換し、ドレンプラグを正規のトルクで締付ける。
- ・取付説明書を保有されている顧客に対して、正規の締付トルクを記載したものに差し替える。

注： は点検する部品を示す。