
改善箇所説明図



15インチドラムブレーキ仕様 セミトレーラ 20インチディスクブレーキ仕様 セミトレーラ

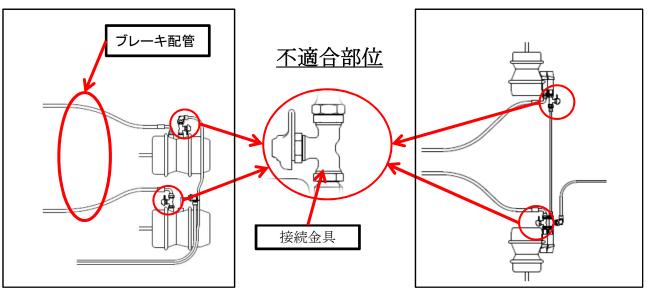

____」は、交換部品を示す。

ブレーキチャンバの配管接続部において、接続金具の選定が不適切なため、走行振動等によりブレーキ配管が大きく振れるものがある。そのため、振れによる応力によって当該金具のOリングが損傷してエアが漏れ、最悪の場合、制動力が低下する、または、ブレーキが引きずるおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、接続金具を対策品に交換する。また、一部の車両においては、ブレーキ配管を接続金具に対応する長さのものに変更する。

識別: 改善実施済車には、車台番号打刻位置付近にNo.4551のリコール対策済ステッカーを貼付ける。