

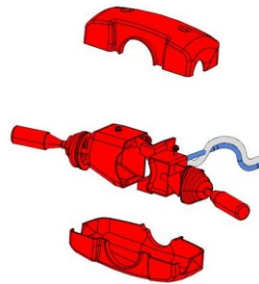
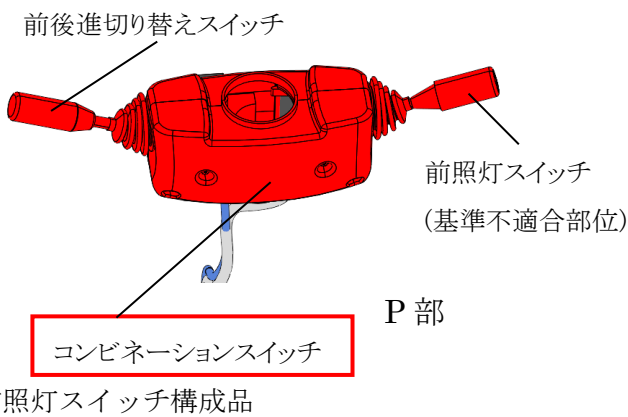


改善箇所説明図

コマツ YDP-WA138

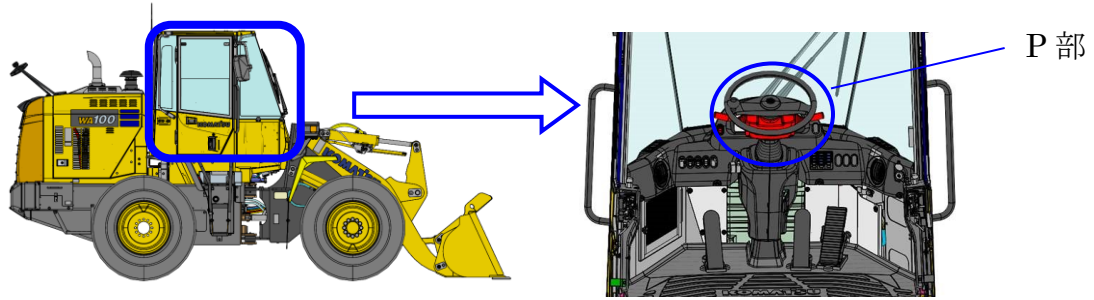

注: は、交換部品を示す。

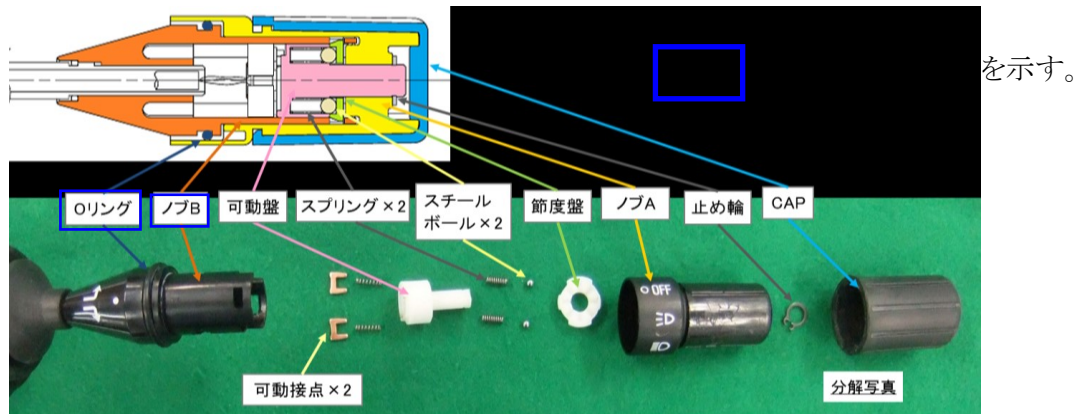

ショベル・ローダの前照灯スイッチにおいて、製造工程の指示が不適切なため、当該スイッチ構成図に正規と異なる材質のものが組み付けられている。そのため、当該スイッチの強度が不足し、繰り返し操作を行うと当該スイッチが破損して、最悪の場合、前照灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、前照灯スイッチを含めたコンビネーションスイッチを正規品に交換する。

識別：交換したコンビネーションスイッチに識別の青ペイントを実施する。

