


## 改善箇所説明図

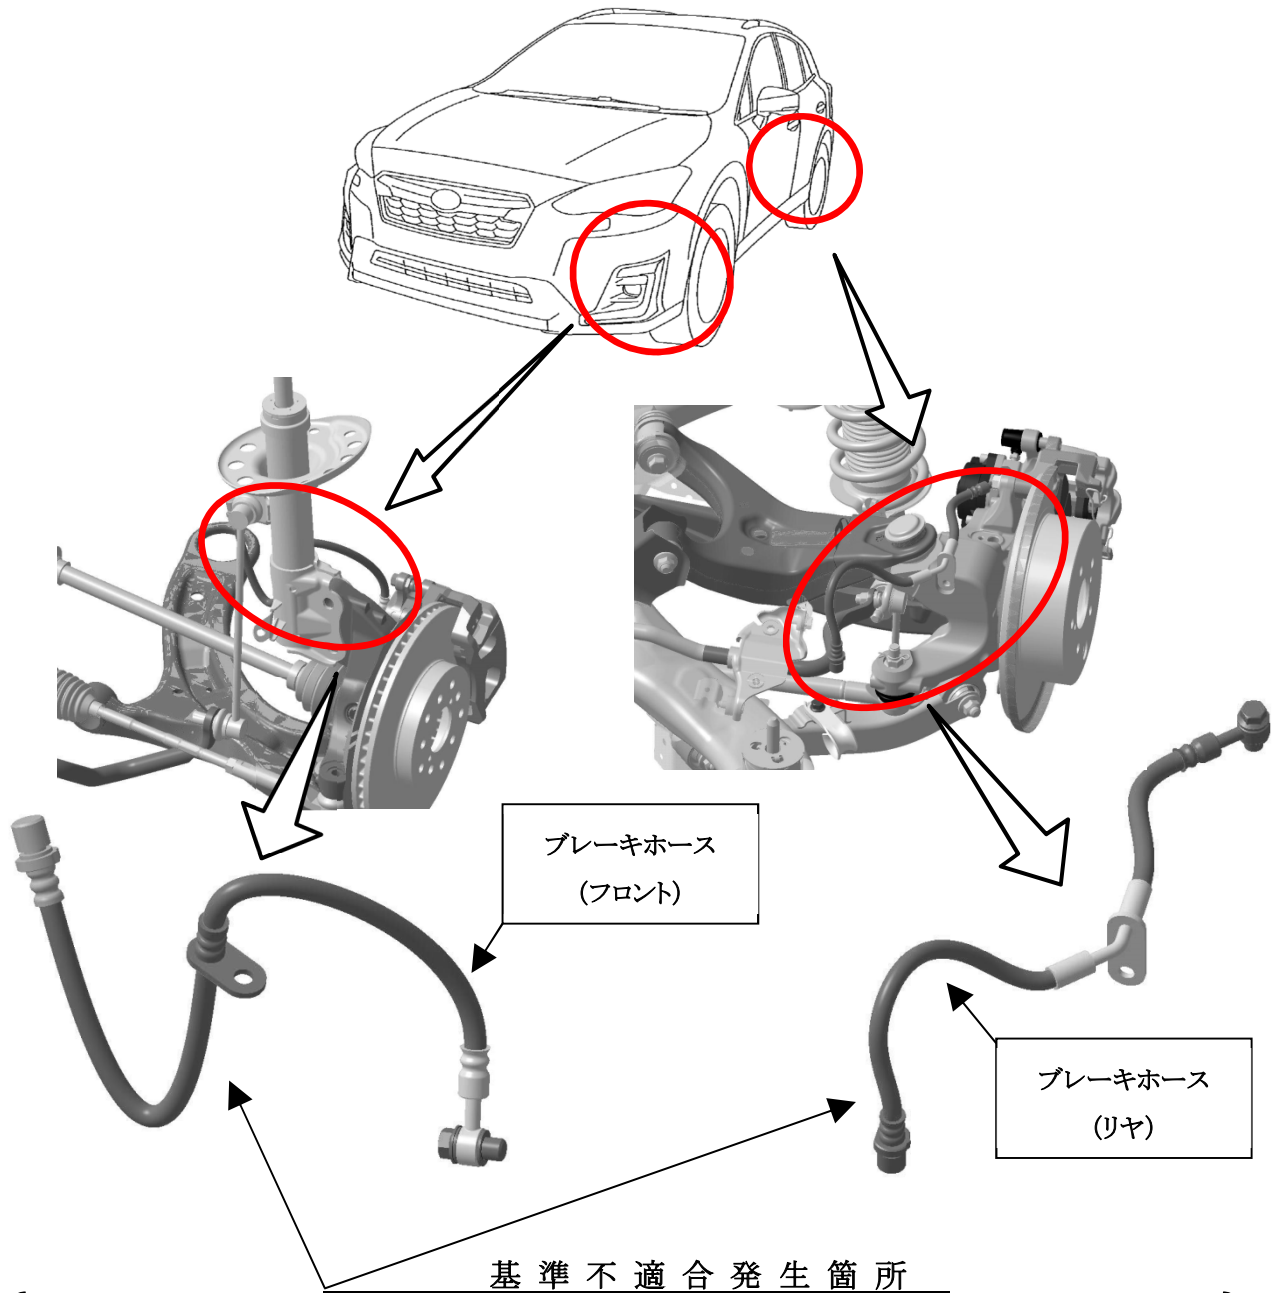

ブレーキホースにおいて、ブレーキ圧に対する耐久性評価が不十分なため、ホース接続金具加締め部のシール性が不足しているものがある。そのため、ブレーキフルードがホース外層と内層の間に浸潤し、ブレーキホースが膨らむおそれがある。

### 改善内容

全車両、ブレーキホースを対策品に交換する。

### 識別

打刻車台番号の末尾の『上側』に黄色ペイントを塗布する。

注:  は交換部品を示す。