


改善箇所説明図

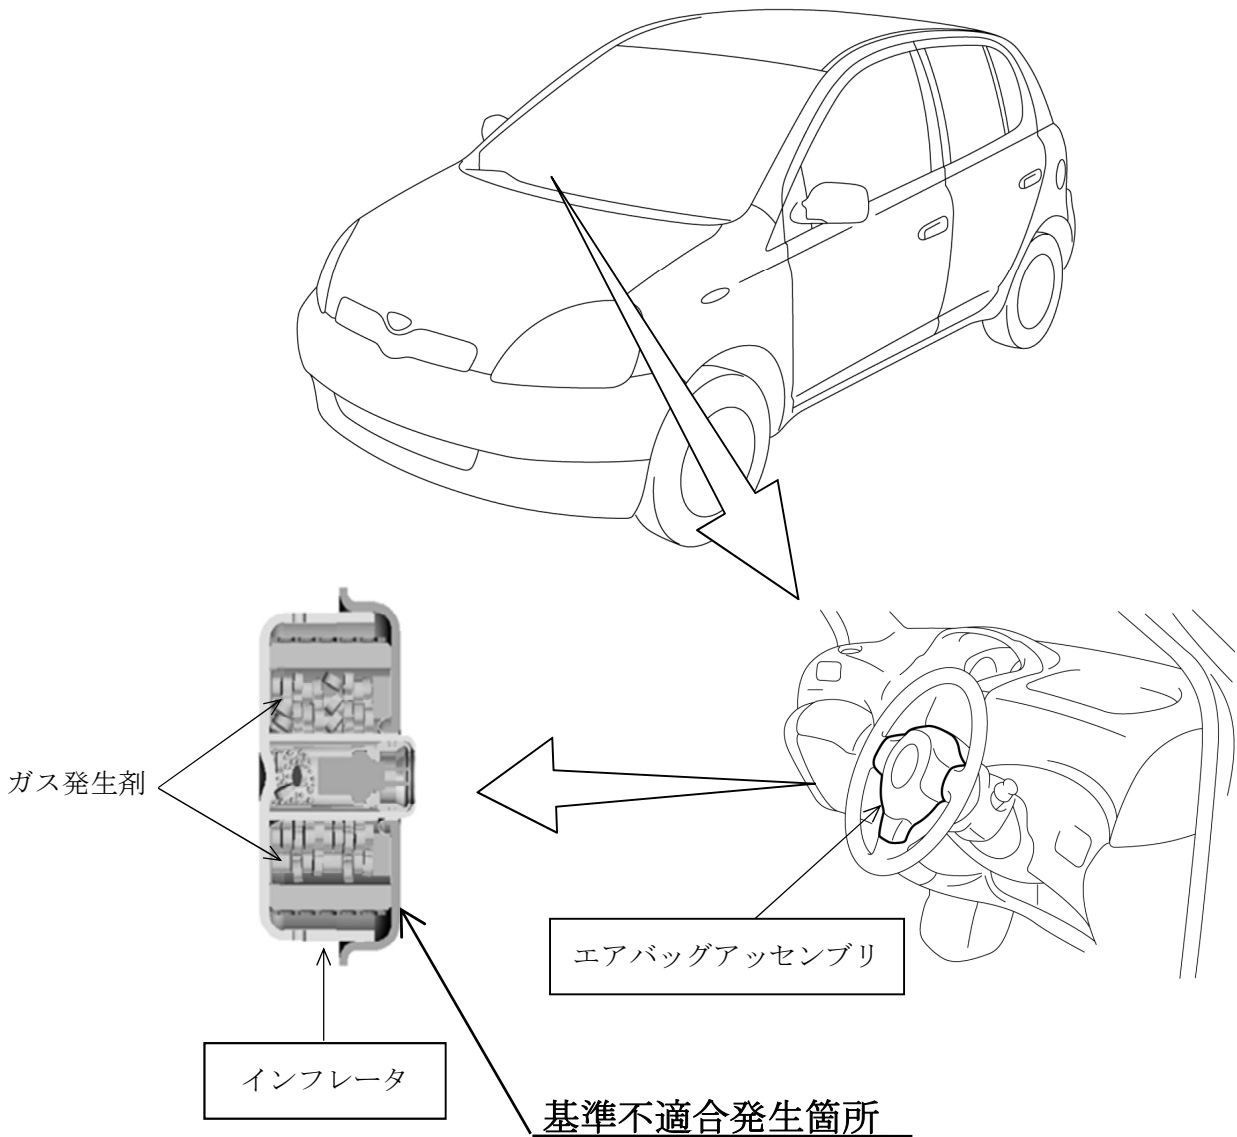

注：□ は交換部品を示す。

運転者席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、吸湿防止が不適切なため、ガス発生剤が吸湿することがある。そのため、使用過程でガス発生剤が吸湿や乾燥を繰り返した場合など、エアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがある。

改善の内容

全車両、予防的措置としてエアバッグインフレーターまたはエアバッグアッセンブリを代替品と交換する。なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。

識別：改善済車両には車台番号打刻のハイフン位置上部に黄色ペイントを塗布する。