


改善箇所説明図



ダッシュパネルインサート

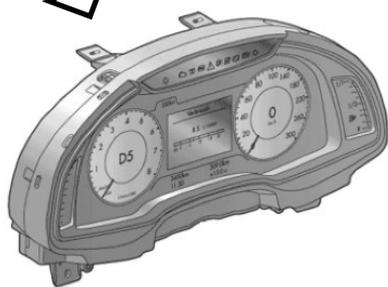

シートベルト警告灯

注： は、プログラムを更新する部品を示す。

基準不適合発生箇所

ダッシュパネルインサートにおいて、コントロールユニットのプログラムが不適切なため、シートベルト非着用時、シートベルト警告灯が1回あるいは短時間のみしか点灯せず、警告音も1回しか鳴らないおそれがある。

改善の内容

全車両、ダッシュパネルインサートのコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：「90P5」と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。