


改善箇所説明図

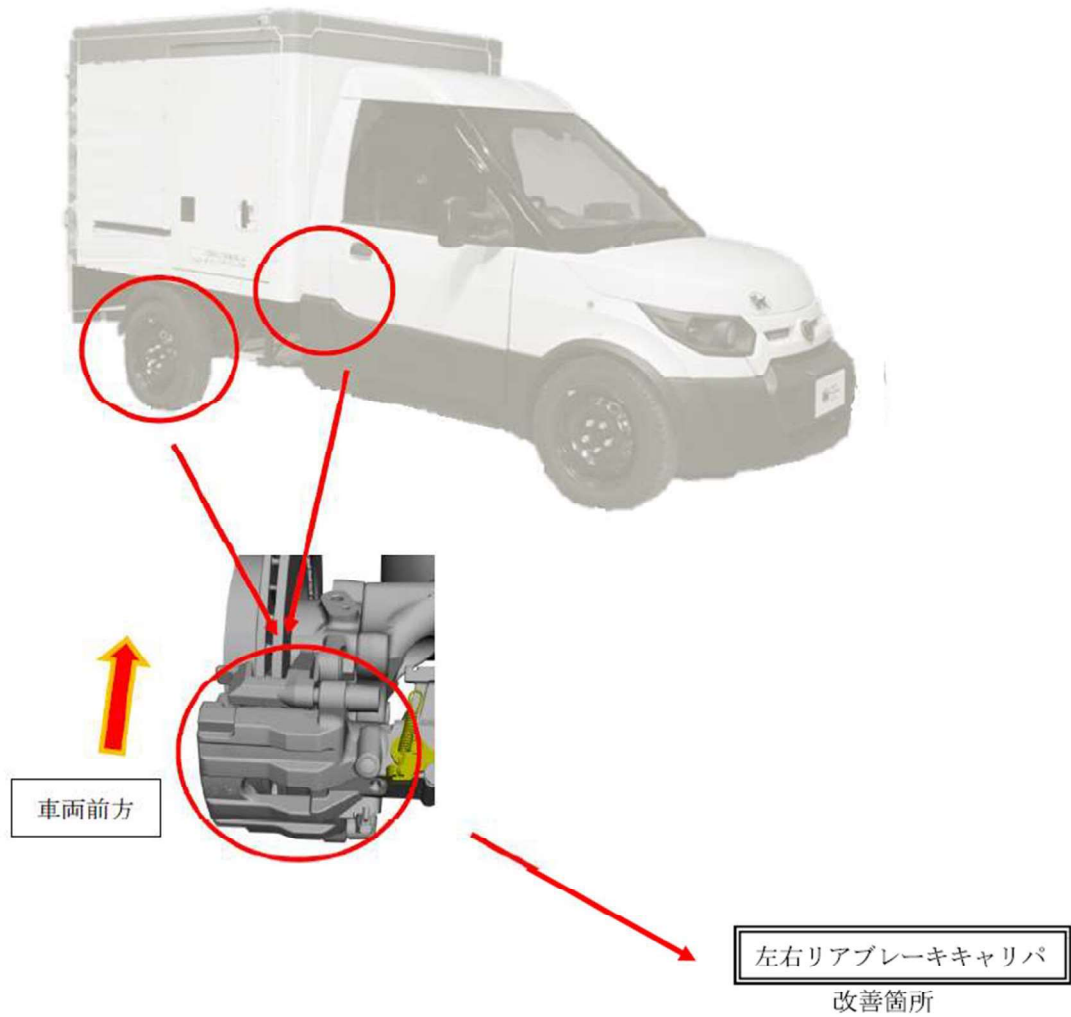

不具合の内容

左右リアブレーキキャリパのサイドブレーキ自動調整ボルトのコーティング材質が適切ではなく、スティックスリップ現象が発生し、サイドブレーキ制動力に左右差が生じる。最悪の場合、基準値を満たす制動力が出ない場合がある。

改善の内容

全車両、左右ブレーキキャリパを改善品に交換する。

識別：運転席側のドア・ヒンジに黄色いペイントを塗布する。

注： 内は対象部品を示す。