


改善箇所説明図

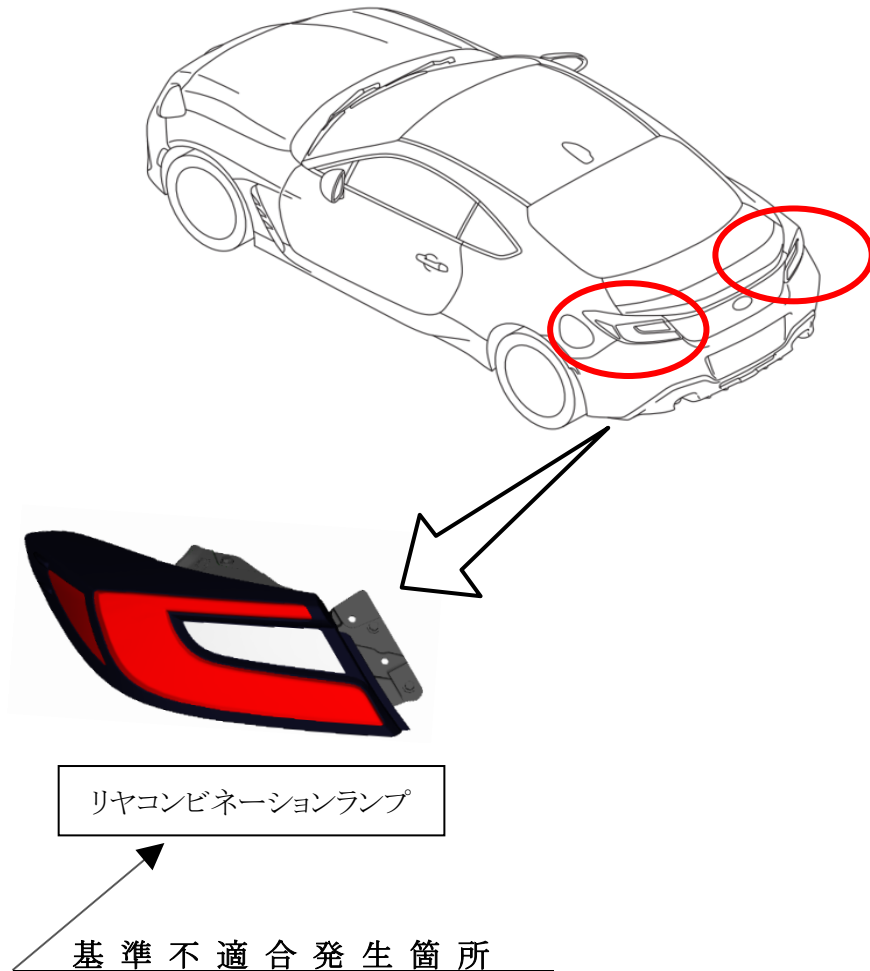

基準不適合発生箇所

リヤコンビネーションランプにおいて、構成部品の電子回路設定が不十分なため、後面方向指示器及び後面非常点滅表示灯を点灯させるための電圧が上がりにくいことがある。そのため、後面方向指示器及び後面非常点滅表示灯が一時的に不点灯になるおそれがある。

改善の内容

全車両、左右のリヤコンビネーションランプを対策品に交換する。

注: は交換する部品を示す。

識別: 打刻車台番号の先頭『上』に黄色ペイントを塗布する。