


改善箇所説明図

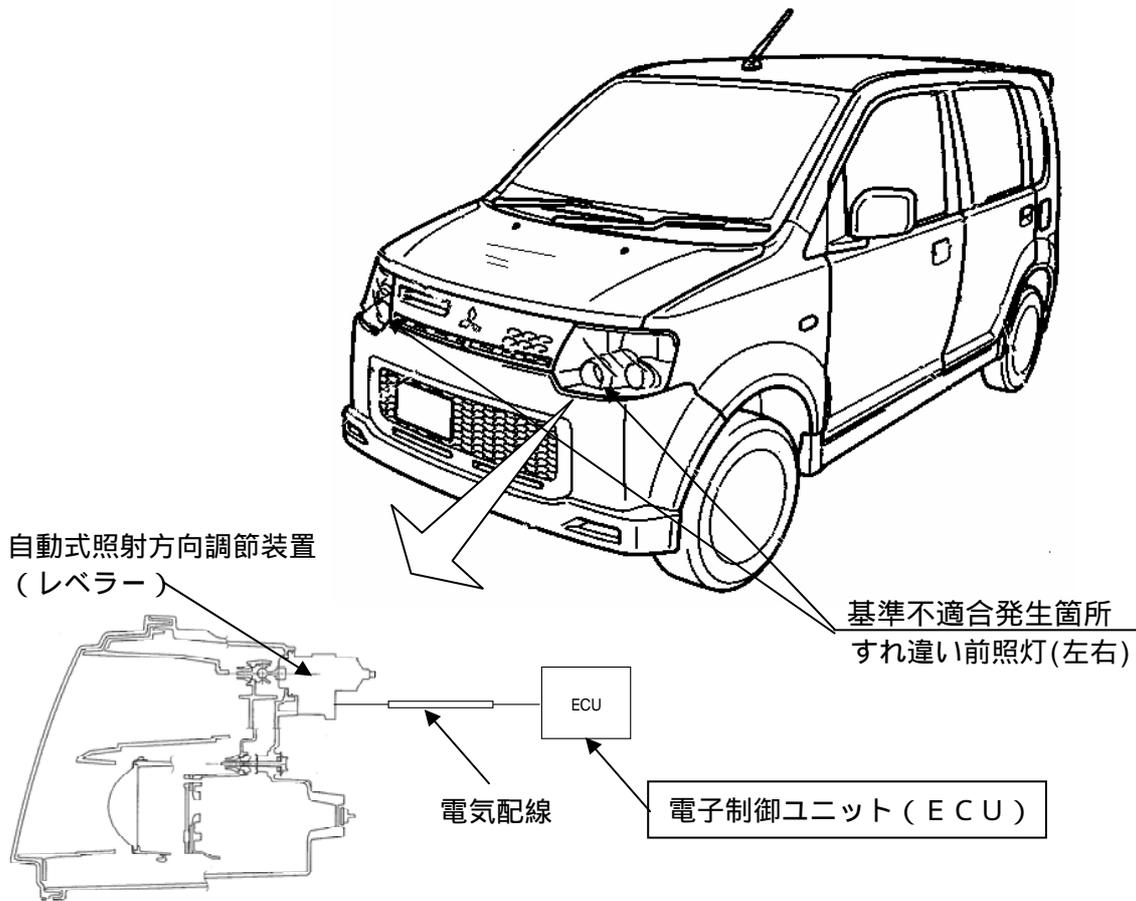

〔高輝度放電式 (H I D) 前照灯の自動式照射方向調節装置 (レベラー) において、電気回路が不適切なため、使用過程で回路接点に接触抵抗が発生した場合に、自動式照射方向調節装置 (レベラー) が正常に作動しないおそれがある。〕

改善の内容

全車両、自動式照射方向調節装置 (レベラー) の電子制御ユニット (E C U) を接触抵抗の影響を受けない制御にした対策品と交換する。

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：助手席ドアローヒンジ下側取付けボルト頭部に白色または黄色のペイントを塗布する。