


改善箇所説明図

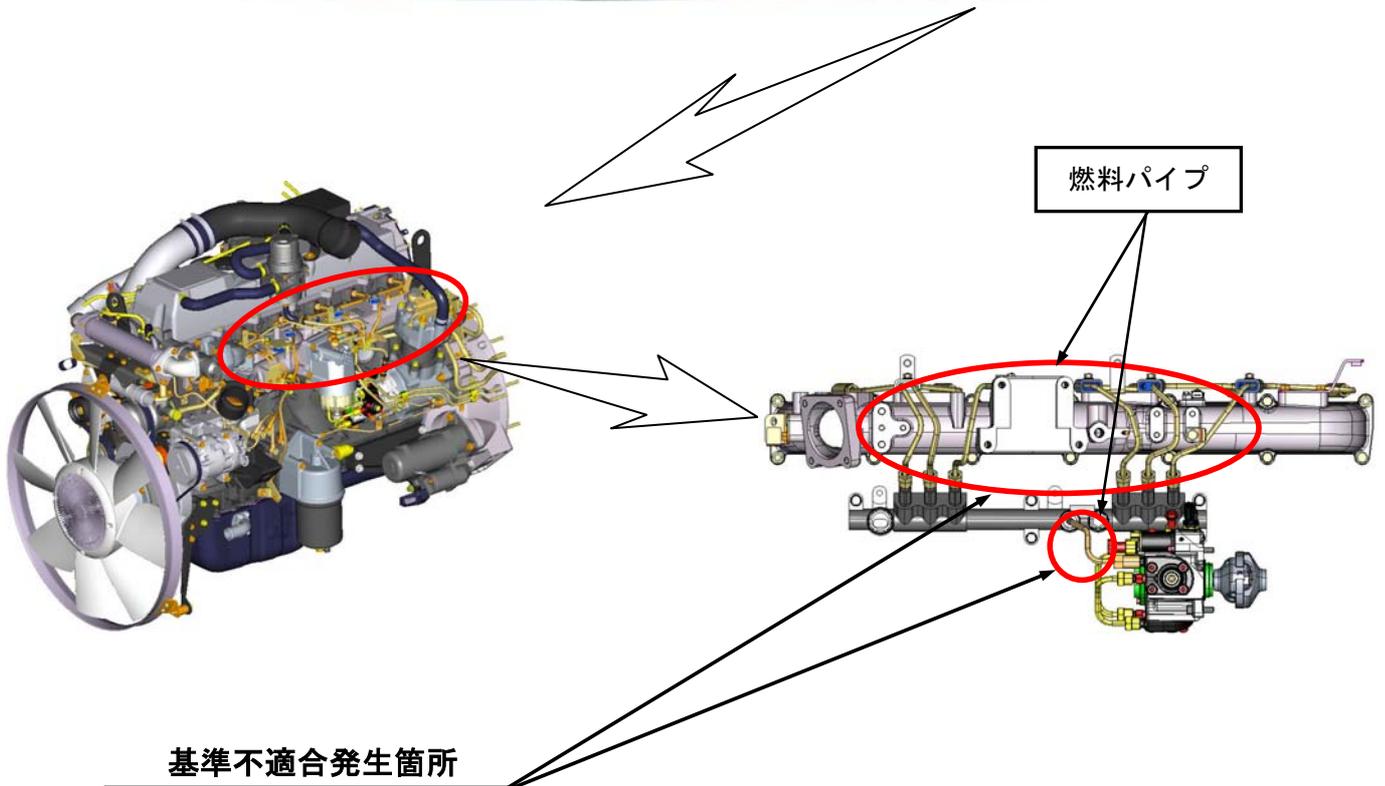

燃料パイプの加工が不適切なため、当該パイプに傷が生じているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が発生し、燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容
全車両、当該パイプを対策品と交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB69」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。