


# 改善箇所説明図

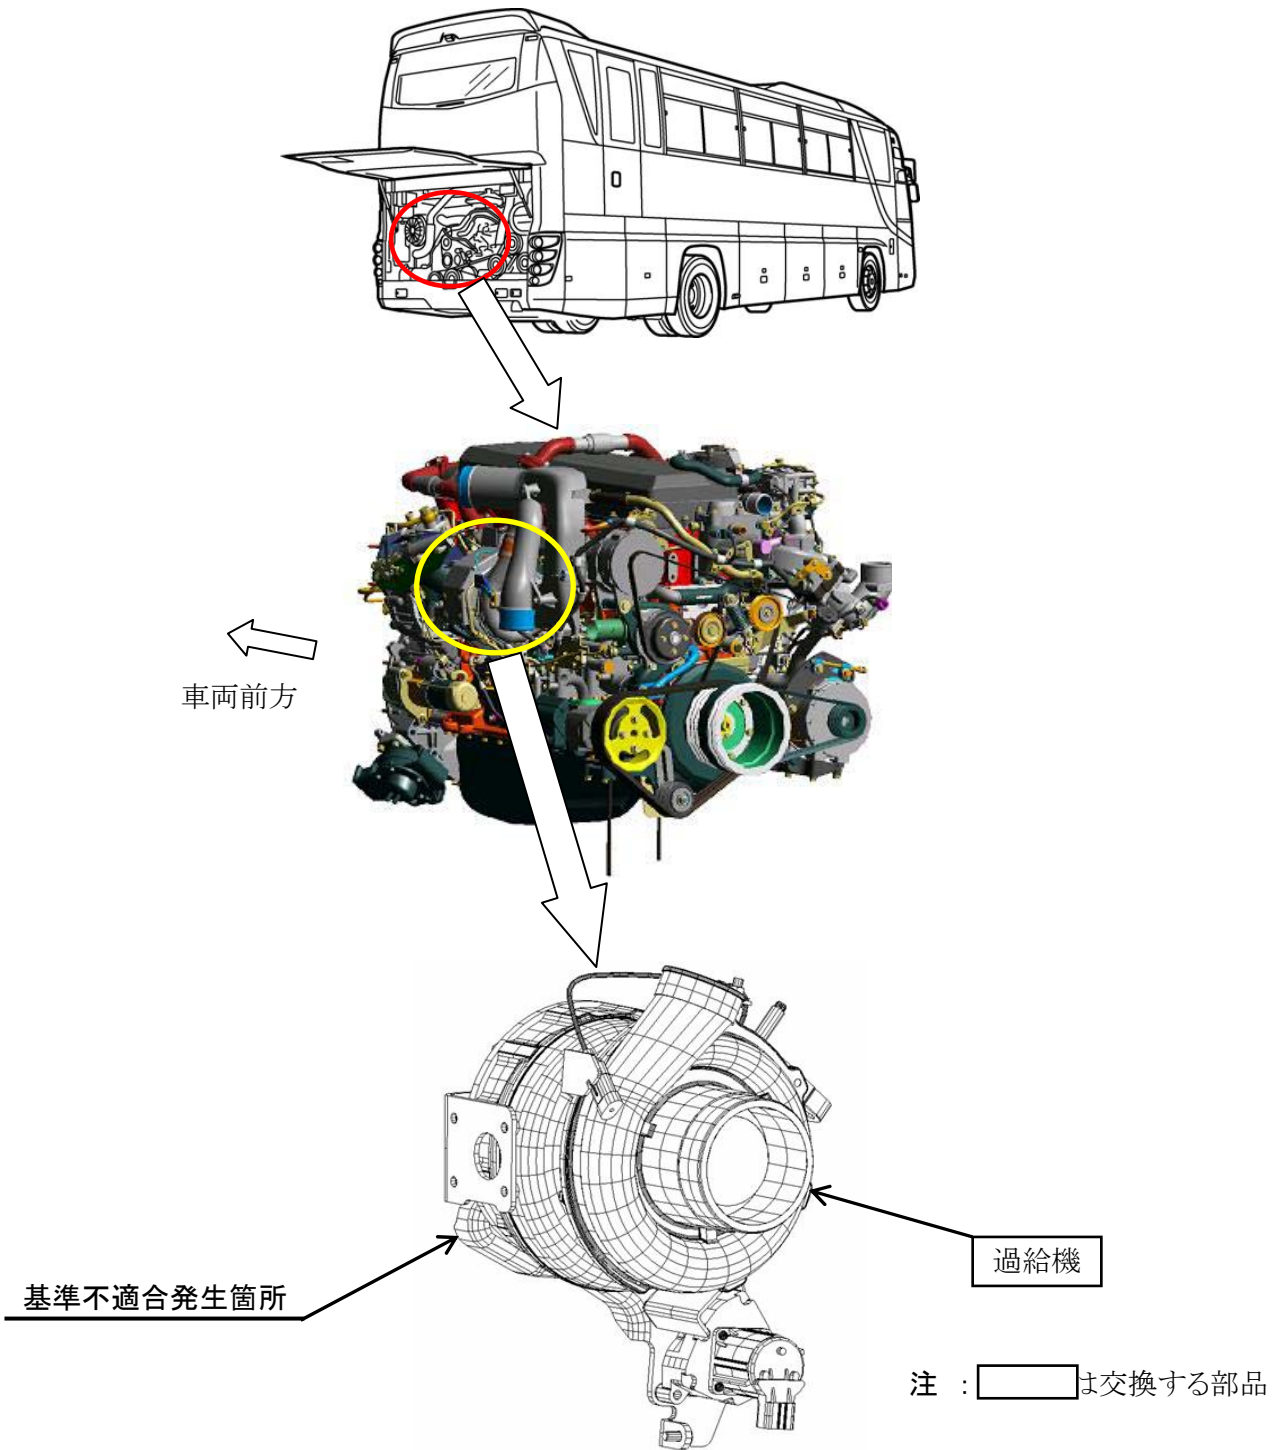

大型観光バスの原動機の変速ノズル付過給機において、タービン翼の強度が不足しているため、高回転域での共振により、タービン翼が破損することがある。そのため、そのまま使用を続けると、白煙の発生及び出力不足になり、運行出来なくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、当該過給機を対策品と交換するとともに、制御プログラムを書き換える。

識別 : 原動機サーモケースカバーに黄色ペイントを塗布する。