


改善箇所説明図

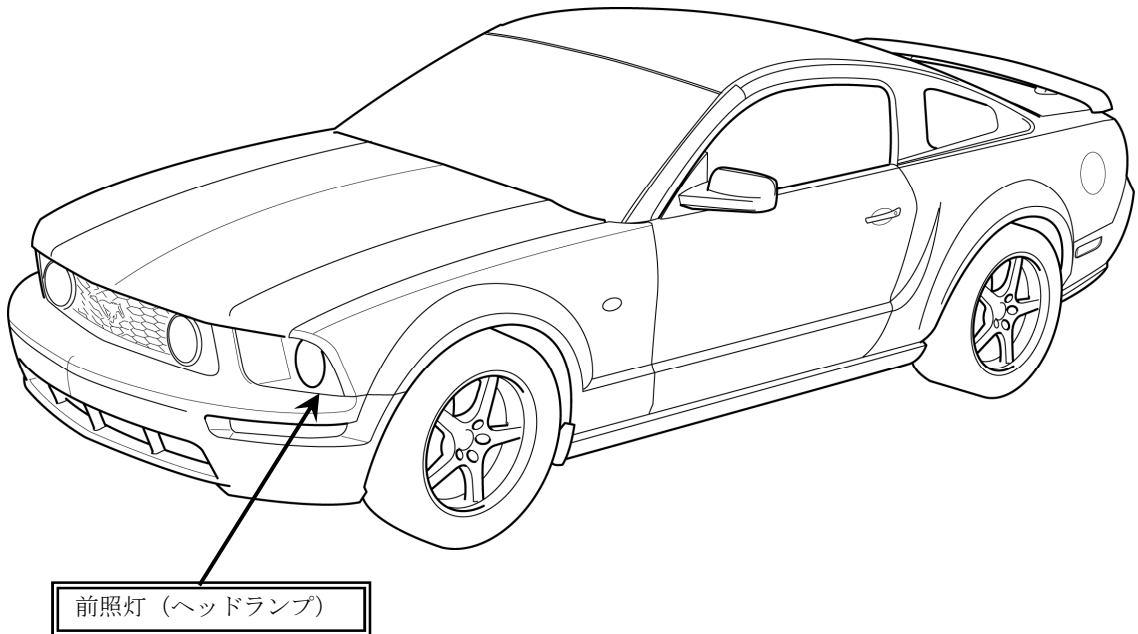

基準不適合発生箇所

前照灯において、灯火器本体を接着固定している樹脂部材の材質が不適切なため、灯火器本体の樹脂部材からの脱落や光軸調整部の破損が発生する可能性がある。そのため、夜間走行時、交通上の障害物を確認できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、前照灯の製造ロット番号を確認し、不適切な樹脂部材を使用しているものは適切な材質のものに交換する。また、全車両、灯火器本体と樹脂部材に固定用クリップを追加する。

注：  内は改善箇所を示す。