
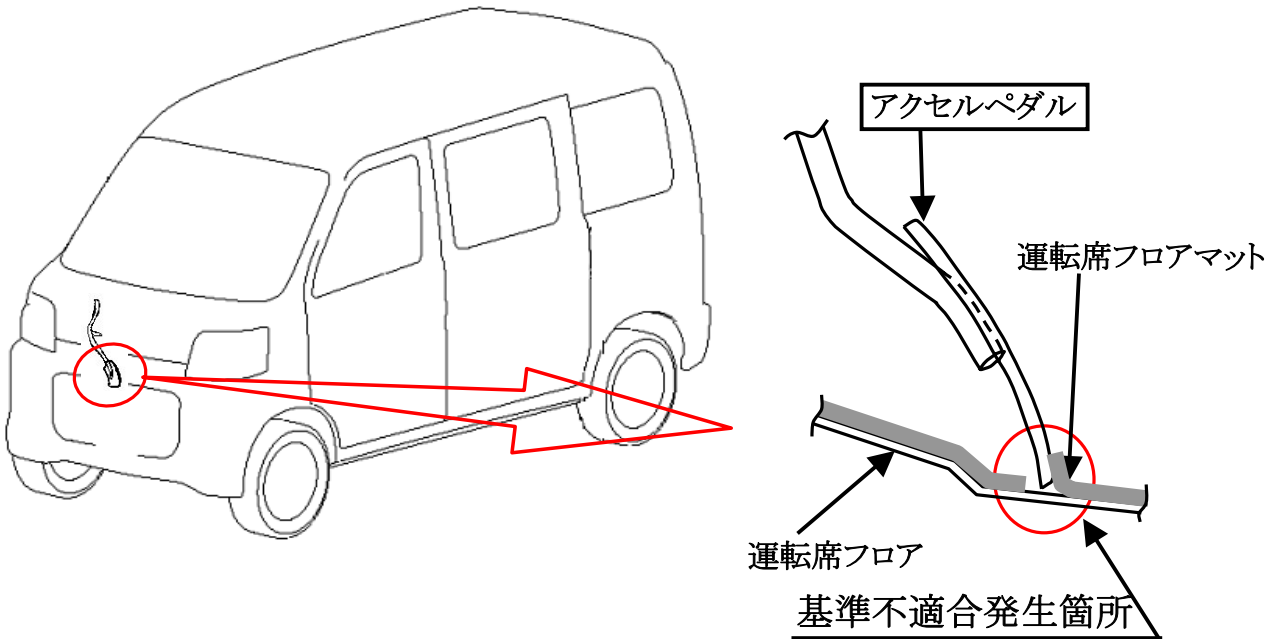
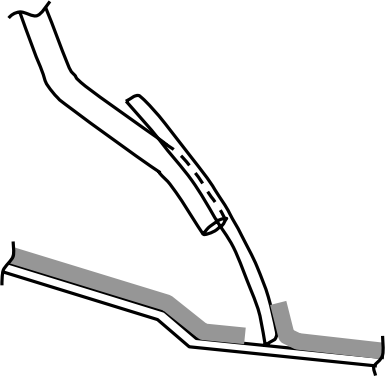


# 改善箇所説明図

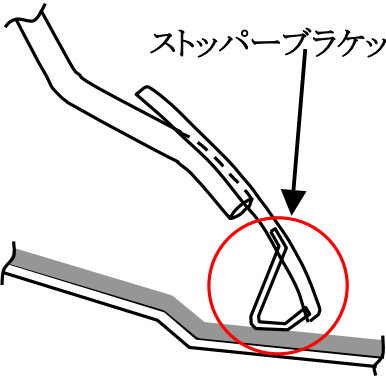

<改善前>	<改善後>
	

アクセルペダル下端部の形状が不適切なため、過大な力でアクセルペダルが床につくまで踏み込む操作を繰り返すと、フロアマットに穴があく場合がある。そのため、最悪の場合、アクセルペダルが穴に引っかかり、エンジン回転が下がらなくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、アクセルペダルを対策品に交換するとともにフロアマットを点検し、穴があいている場合は新品に交換する。

注:  は交換部品を示す。

識別：エンジンルーム内車台番号打刻位置の車両型式の車両後側に黄色ペイントを塗布する。