


# 改善箇所説明図

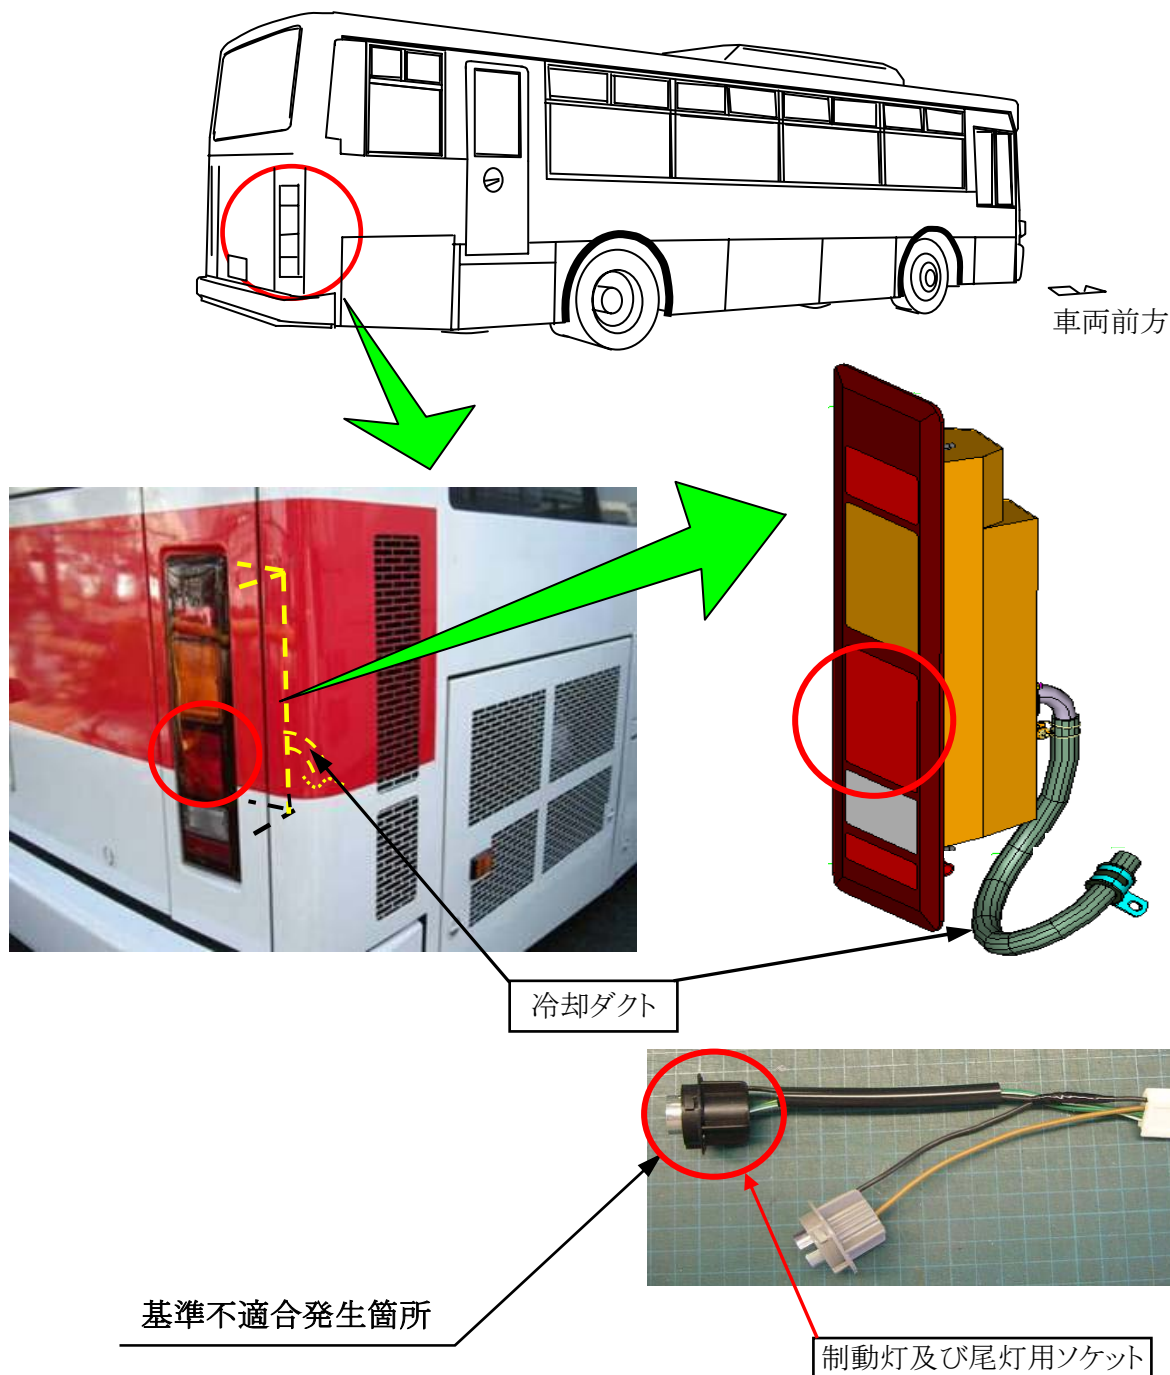

制動灯及び尾灯のソケットアース端子の構造が不適切なため、ソケット部の温度が高くなり、ソケットが変形するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると導通不良となり、当該灯火器が点灯しなくなるおそれがある。

**改善の内容**  
全車両、当該ソケットを対策品に交換する。なお、大型路線バスは、冷却ダクトを追加する。

注：  内は交換部品を示す。  
識別：当該ソケット部に白色ペイントを塗布する。