


## 改善箇所説明図

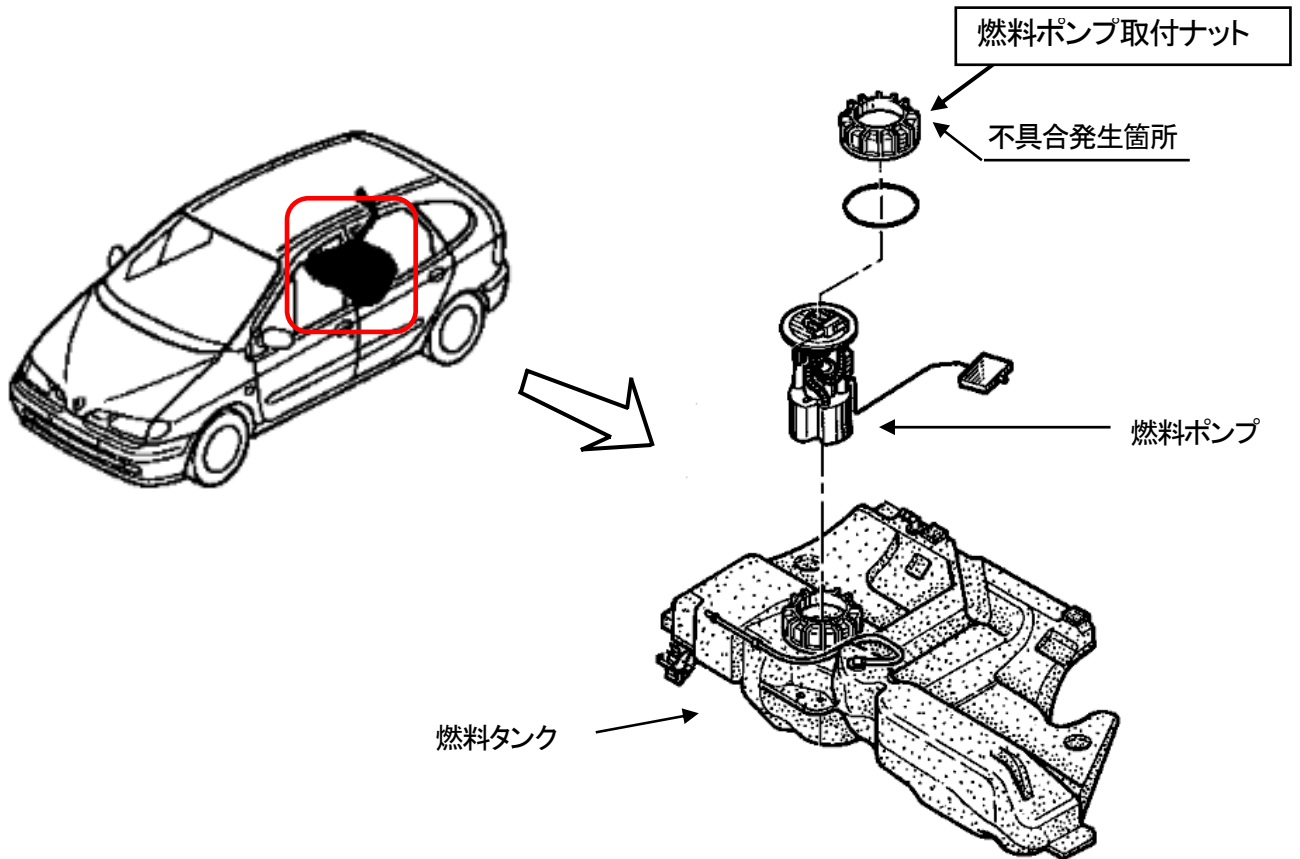

### 基準不適合の発生箇所

燃料タンク上部に燃料ポンプを取り付けるための樹脂製ナットにおいて、製造工程における熱処理が不適切なものがある。そのため、温度変化の繰り返しにより当該ナットに亀裂が生じ、燃料が漏れるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該ナットを良品と交換する。

注:  は交換部品を示す

### 識別

ルノー指定ステッカーのI(アイ)1(イチ)欄に油性インキにて「×」印を記し、原動機室内に貼付する。

ルノー指定ステッカー:

	1	2	3	4	5	6
F						
G						
H						
I	×					
J						
K						

RNF 4 0000 0301 0770

寸法: 縦 7cm、横 7cm 程度  
色: 青地に黒字で印刷