


改善箇所説明図

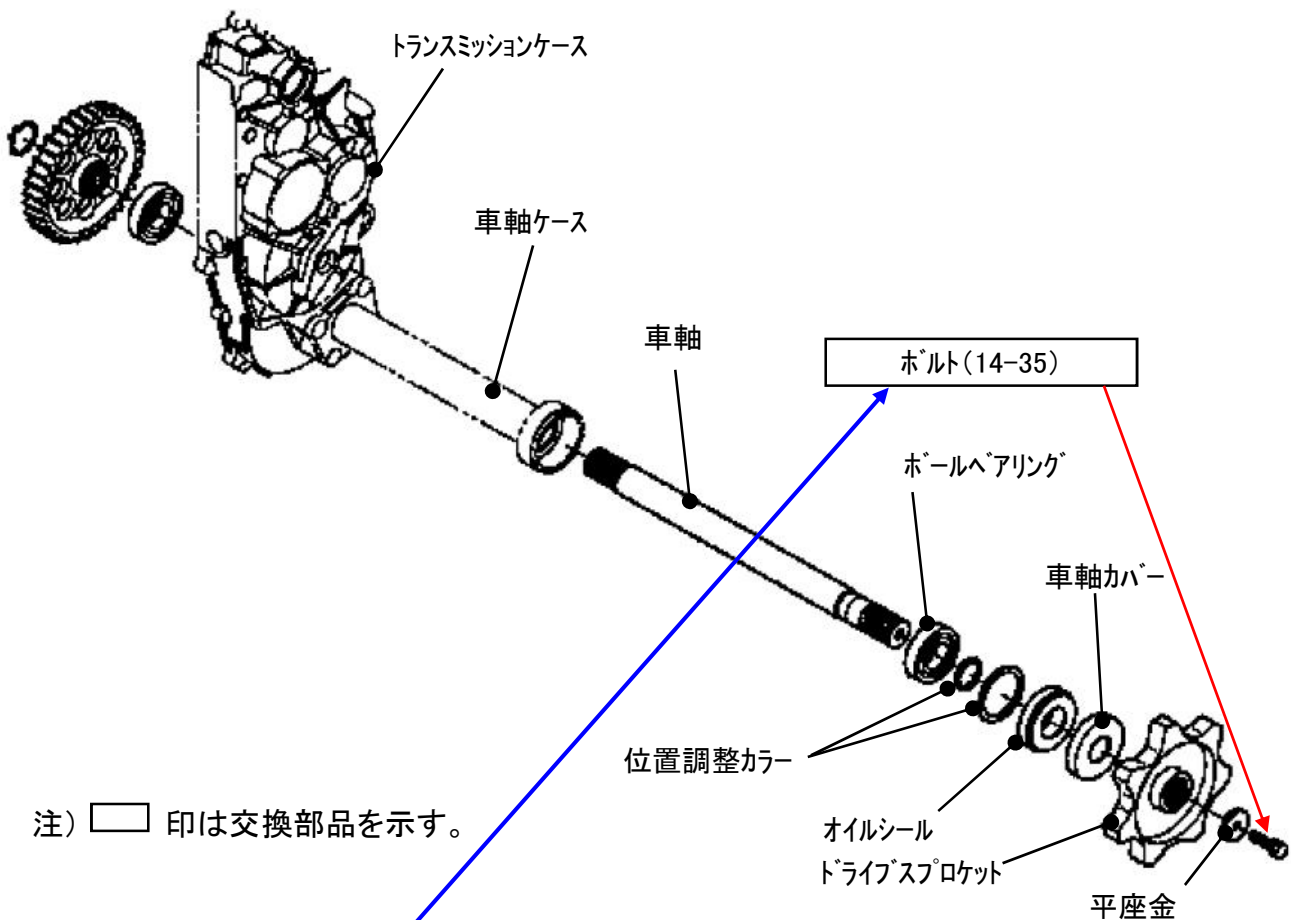

注) □印は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所:

刈取脱穀作業車の走行装置において、ドライブsproケット取付けボルトの締付トルクが不足しているものがある、そのため、そのままの状態で使用を続けると当該ボルトが折損し、最悪の場合、ドライブsproケットが脱落するため走行不能となるおそれがある。

改善の内容:

全車両、ドライブsproケット取付けボルトを対策品に交換し、締付トルクを上げて締付ける。

識別:

ボルトを指示トルクで締付後、頭部に白ペイントを追加する。