
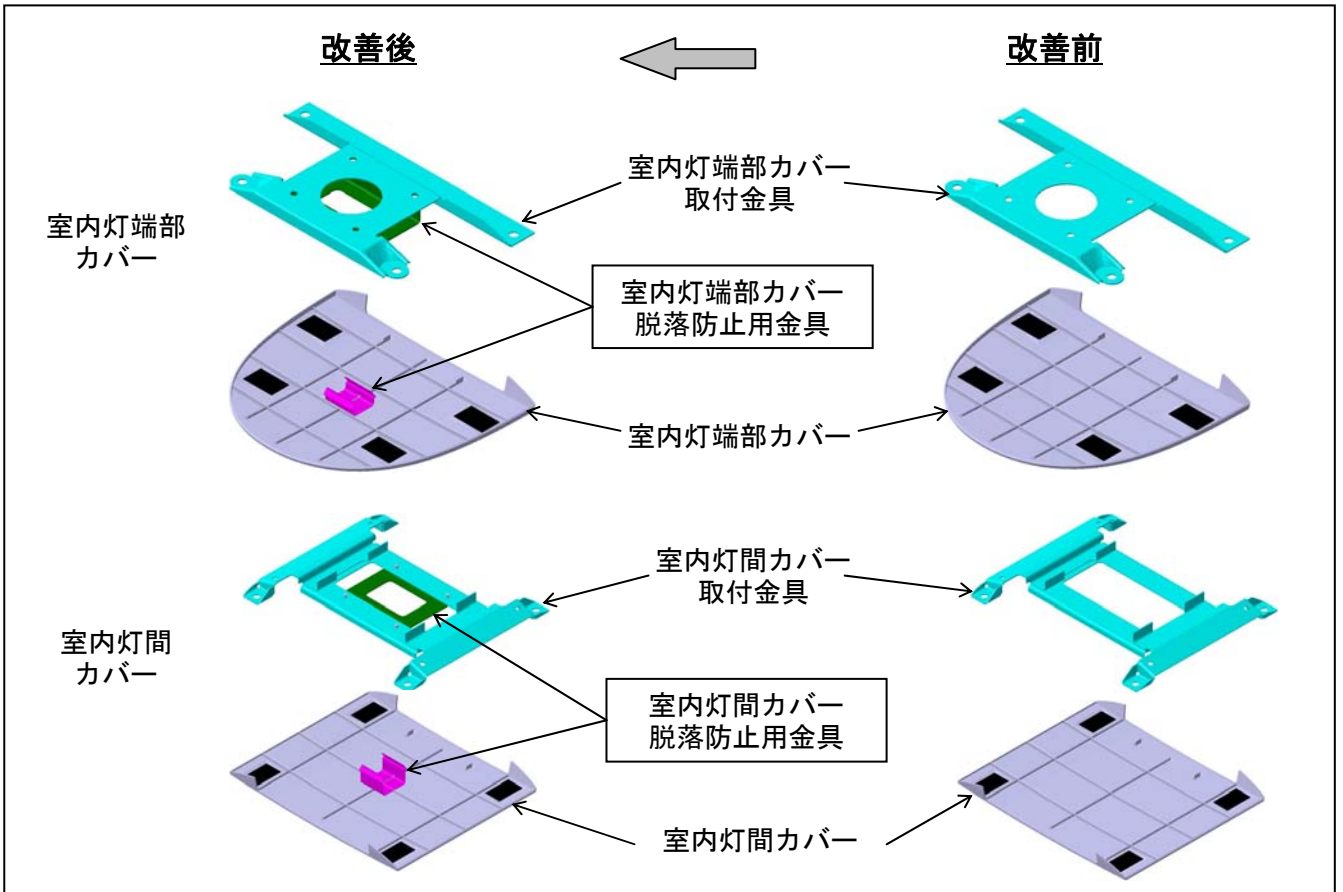


# 改善箇所説明図

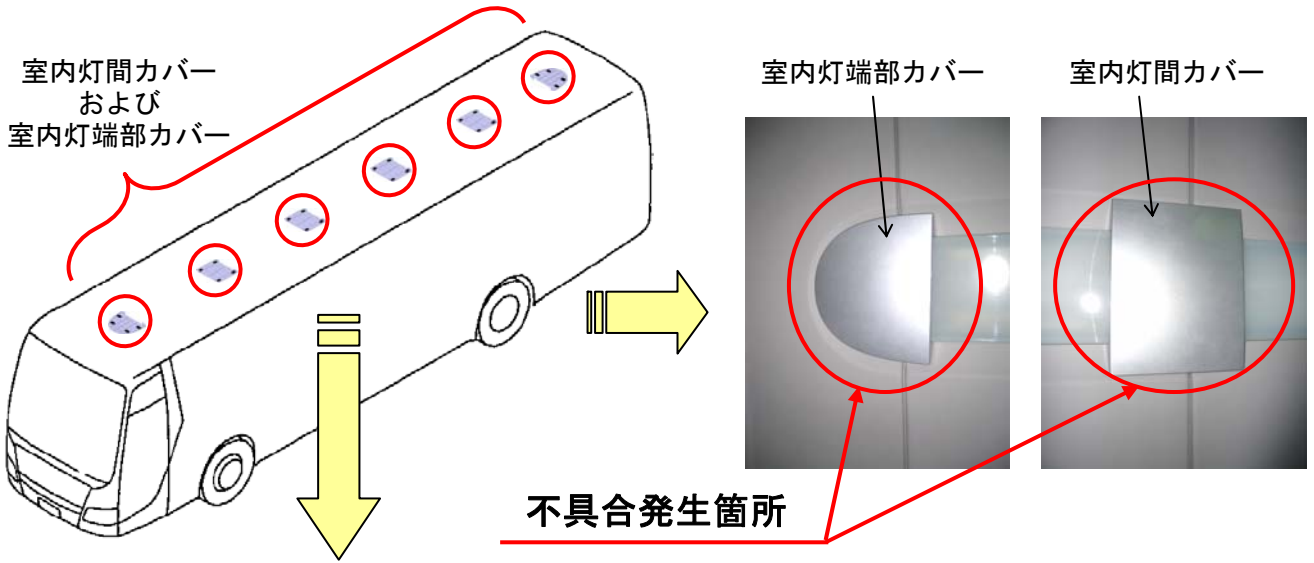

大型観光バスの室内照明において、室内灯間及び端部カバーの固定方法が不適切なため、走行中の車体振動などにより、当該カバーが脱落するおそれがある。

**改善の内容**  
全車両、室内灯間及び端部カバーに脱落防止用金具を追加する。

注：□ は、追加部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB84」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。