


## 改善箇所説明図

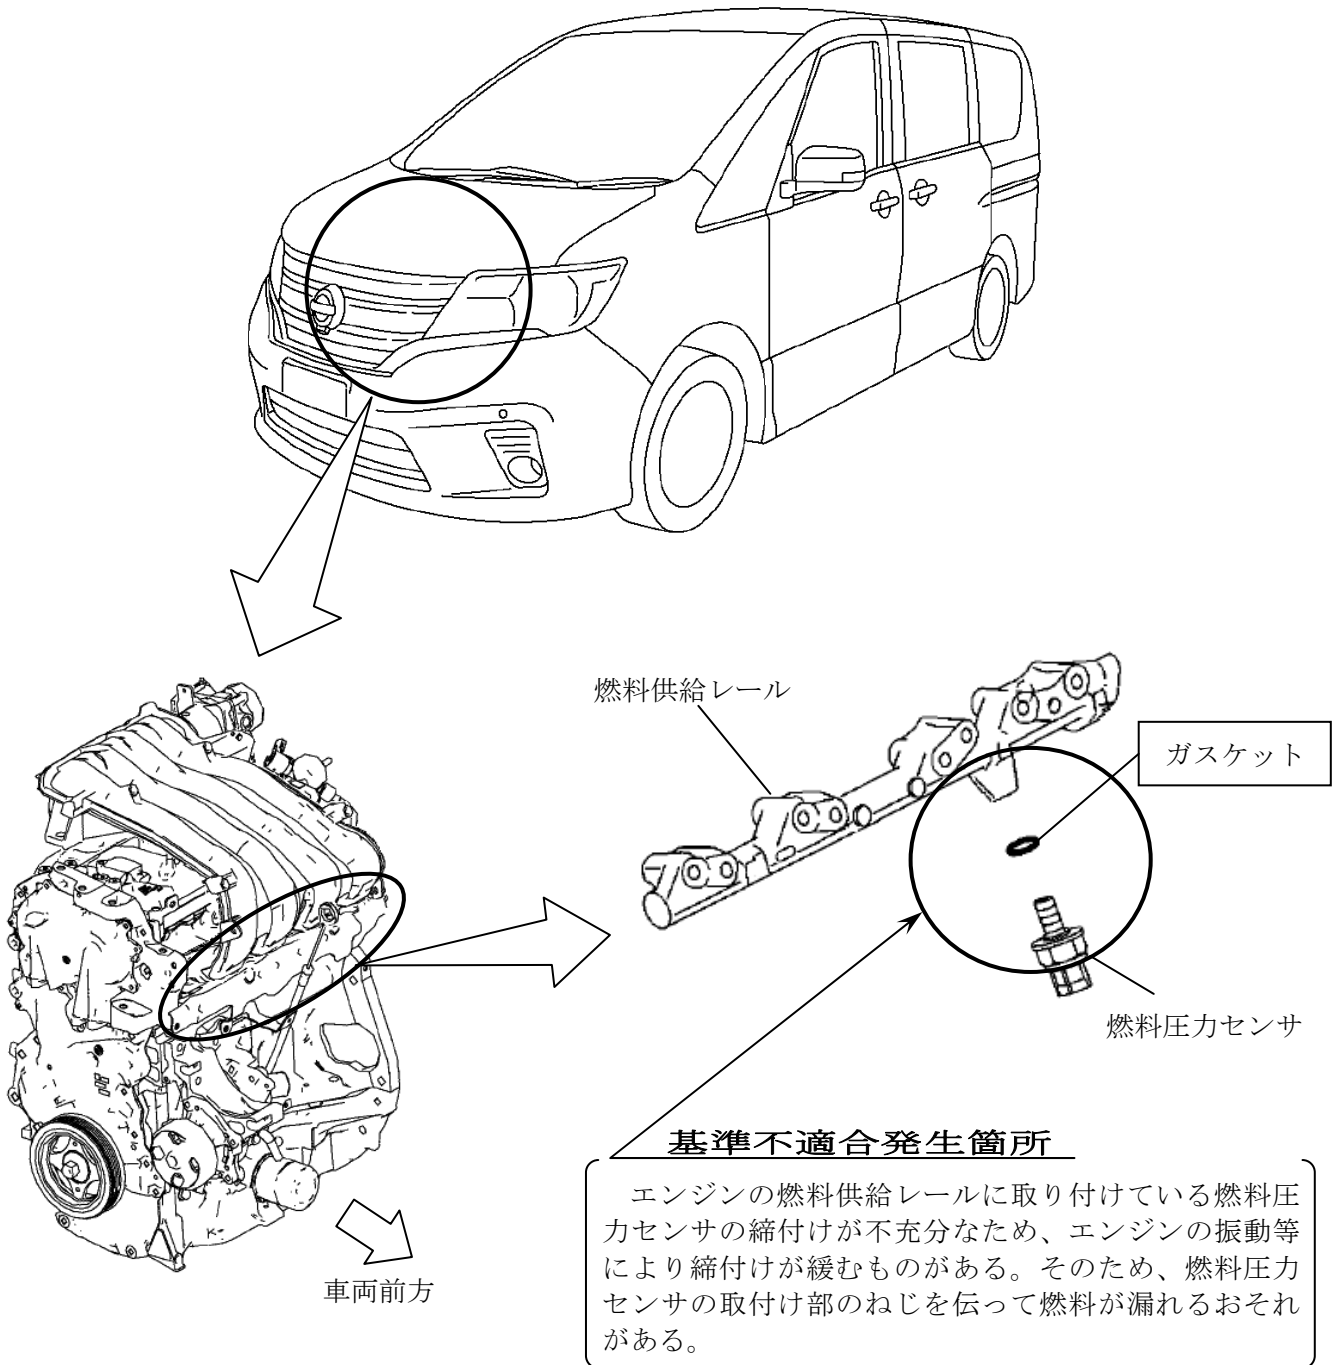

### 改善の内容

全車両、燃料圧力センサ取付け部の燃料漏れの有無を点検し、漏れないものは当該センサを適正なトルクで増し締めし、漏れのあるものは取付け部のガスケットを新品に交換し、当該センサを適正なトルクで締付ける。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：  は、点検結果により交換する部品を示す。